

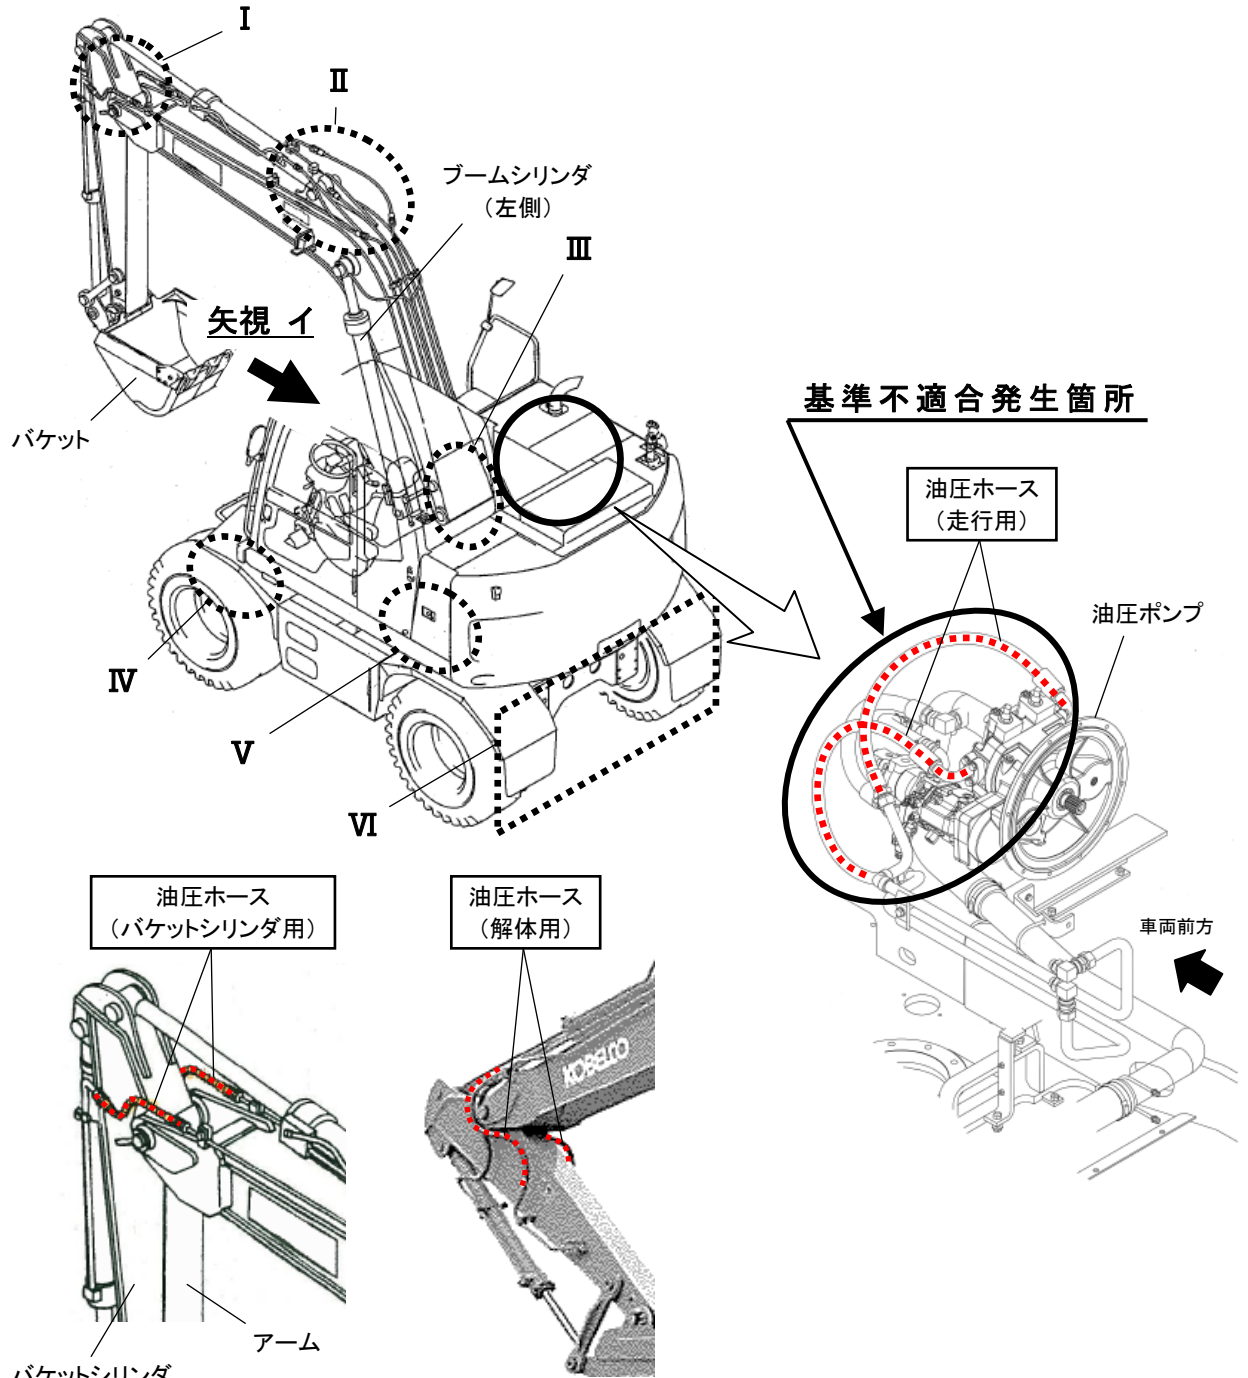


改善箇所説明図


I

I 解体仕様(オプション配管)

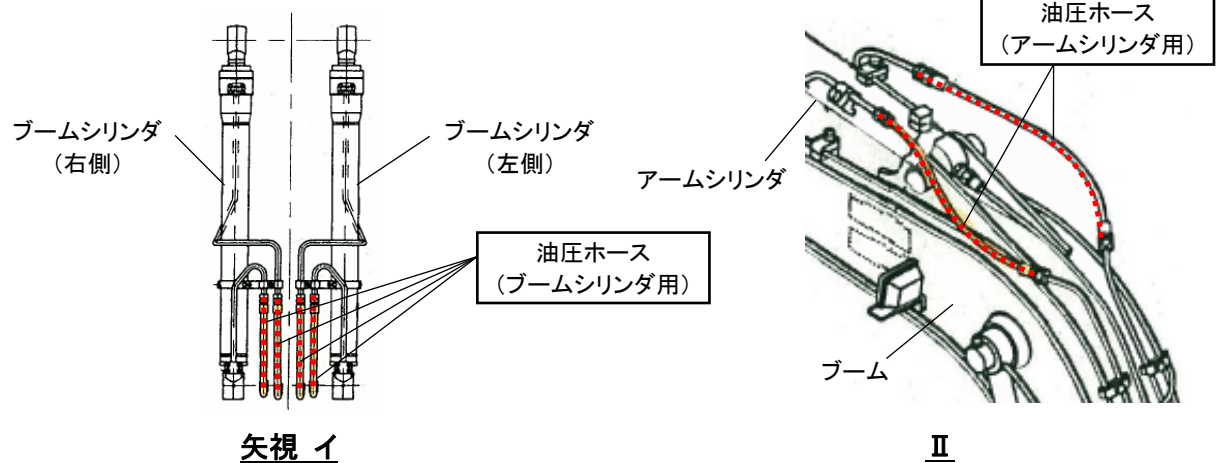


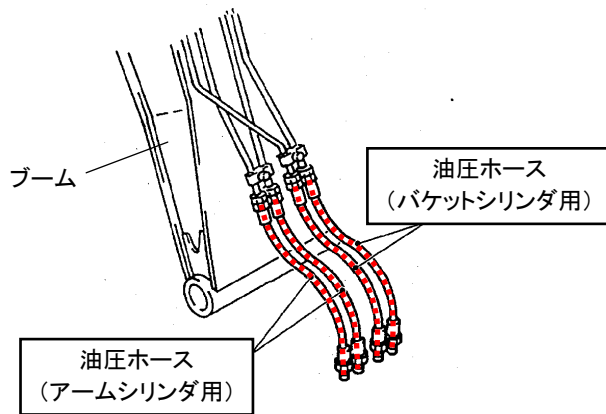


III

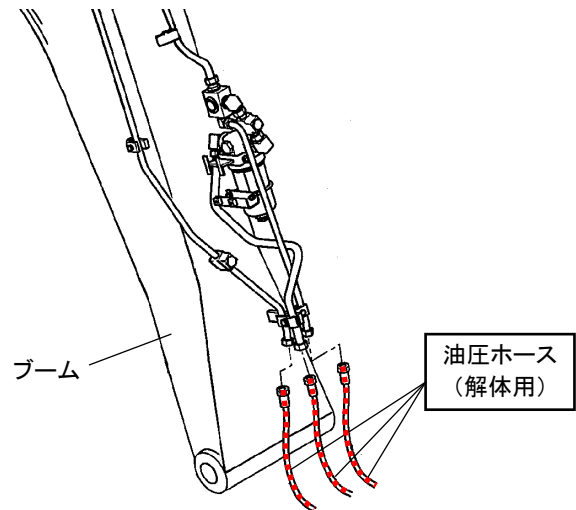


III 解体仕様(オプション配管)

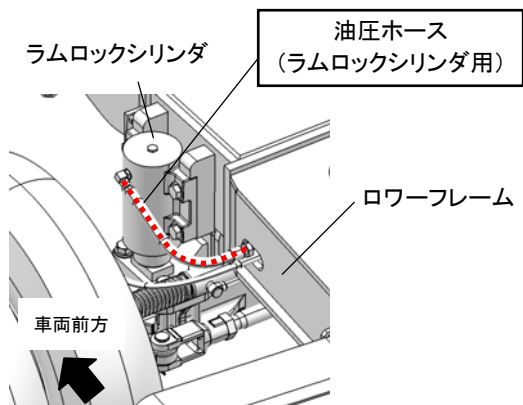

IV

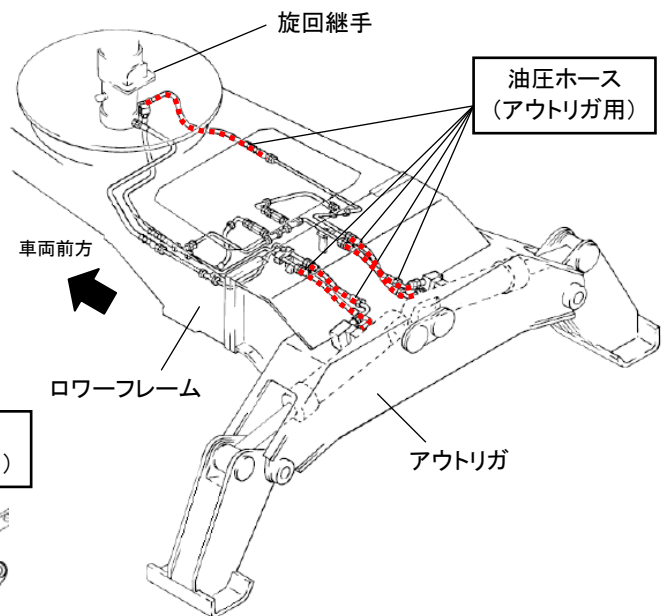

VI アウトリガ仕様(オプション配管)

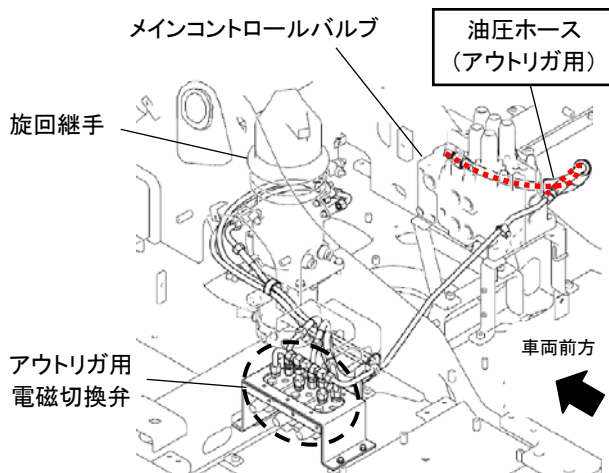

V アウトリガ仕様(オプション配管)

ショベルローダの油圧ホースにおいて、ホースを接続する接続金具の材質が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具に亀裂が生じて作動油が漏れ、最悪の場合、油圧ポンプが空気を吸い込んで破損し、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、油圧ホースを良品と交換する。

識別：油圧ホースの接続金具に白色ペイントを塗布する。

注：□ は、交換部品を示す。