


改善箇所説明図

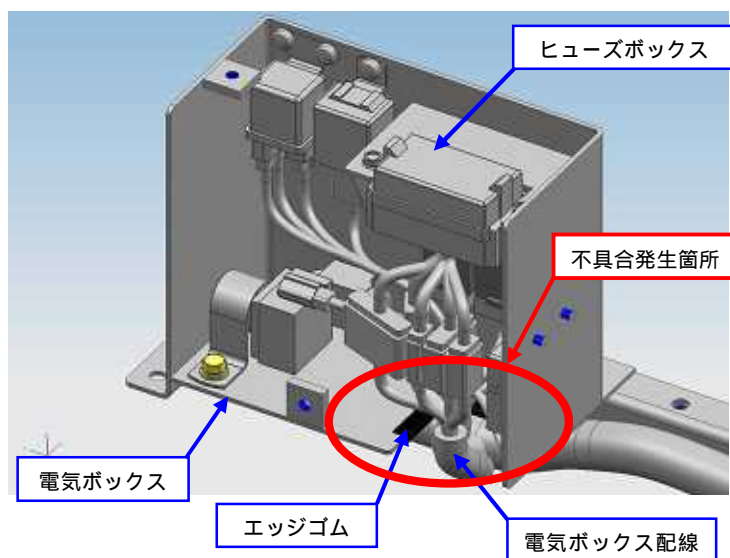

【不具合発生箇所及びその内容】

エンジン制御用リレー等を装着するための電気ボックスの配線固定方法および切り欠き部に装着したエッジゴムの長さが不適切なため、当該配線が電気ボックスの金属部分に接触する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると配線の被覆に傷がついて電気ボックス配線が短絡し、エンジン停止やライト不点灯等の不具合が発生し、最悪の場合、火災にいたるおそれがある。



【改善措置内容】

全車両、電気ボックスに配線固定ステーおよびバンド追加により、適切に固定する。また、エッジゴムの適切なものに変更する。

