



改善箇所説明図

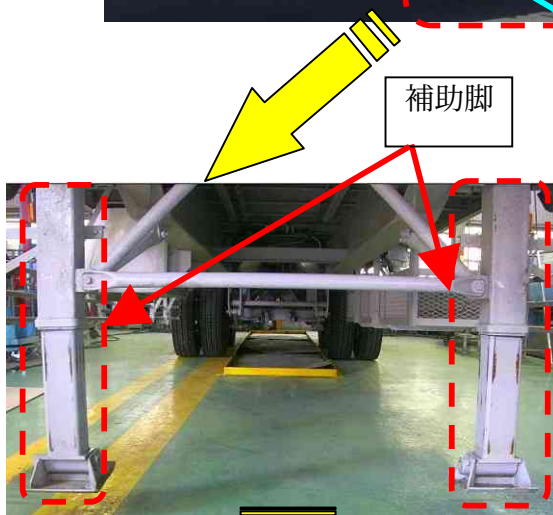

補助脚

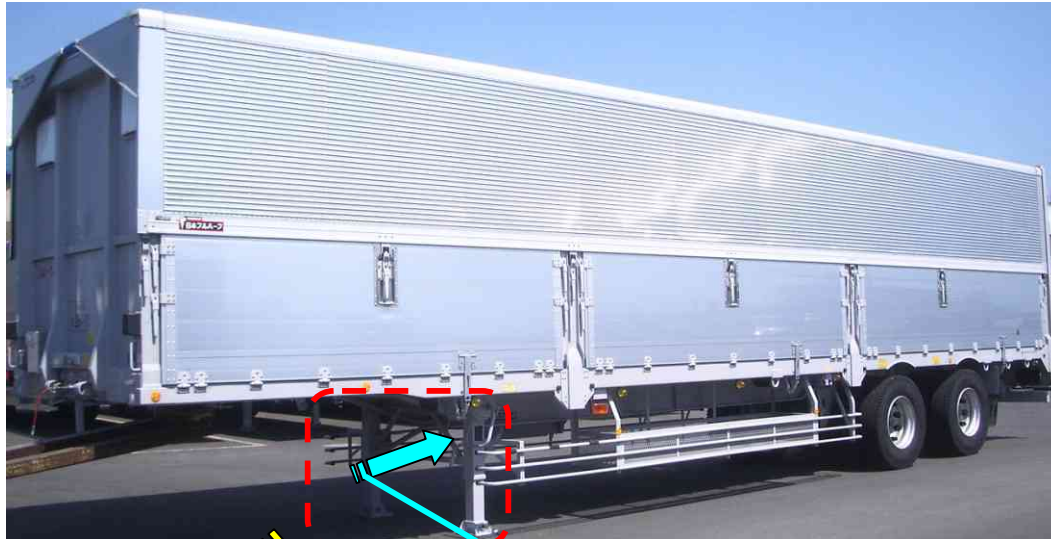

シリアル番号

注：□ は、交換部品を示す。

カシメ不良があった部品 (内筒)

(写真は正規品)



基準不適合発生箇所

補助脚を上下するためのシャフトに 接続するための部品と内筒との接合部において、加工のための治具が不適切なため、当該内筒が十分かしめ固定されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該かしめ部にガタつきを生じ、最悪の場合、内筒が傾き、補助脚を上下することができなくなる

改善の内容

全車両、補助脚を良品に交換する

識別

シリアル番号で識別可能なため特別な識別は行わない。

改善対策済 シリアル番号 E4965以降

