


改善箇所説明図

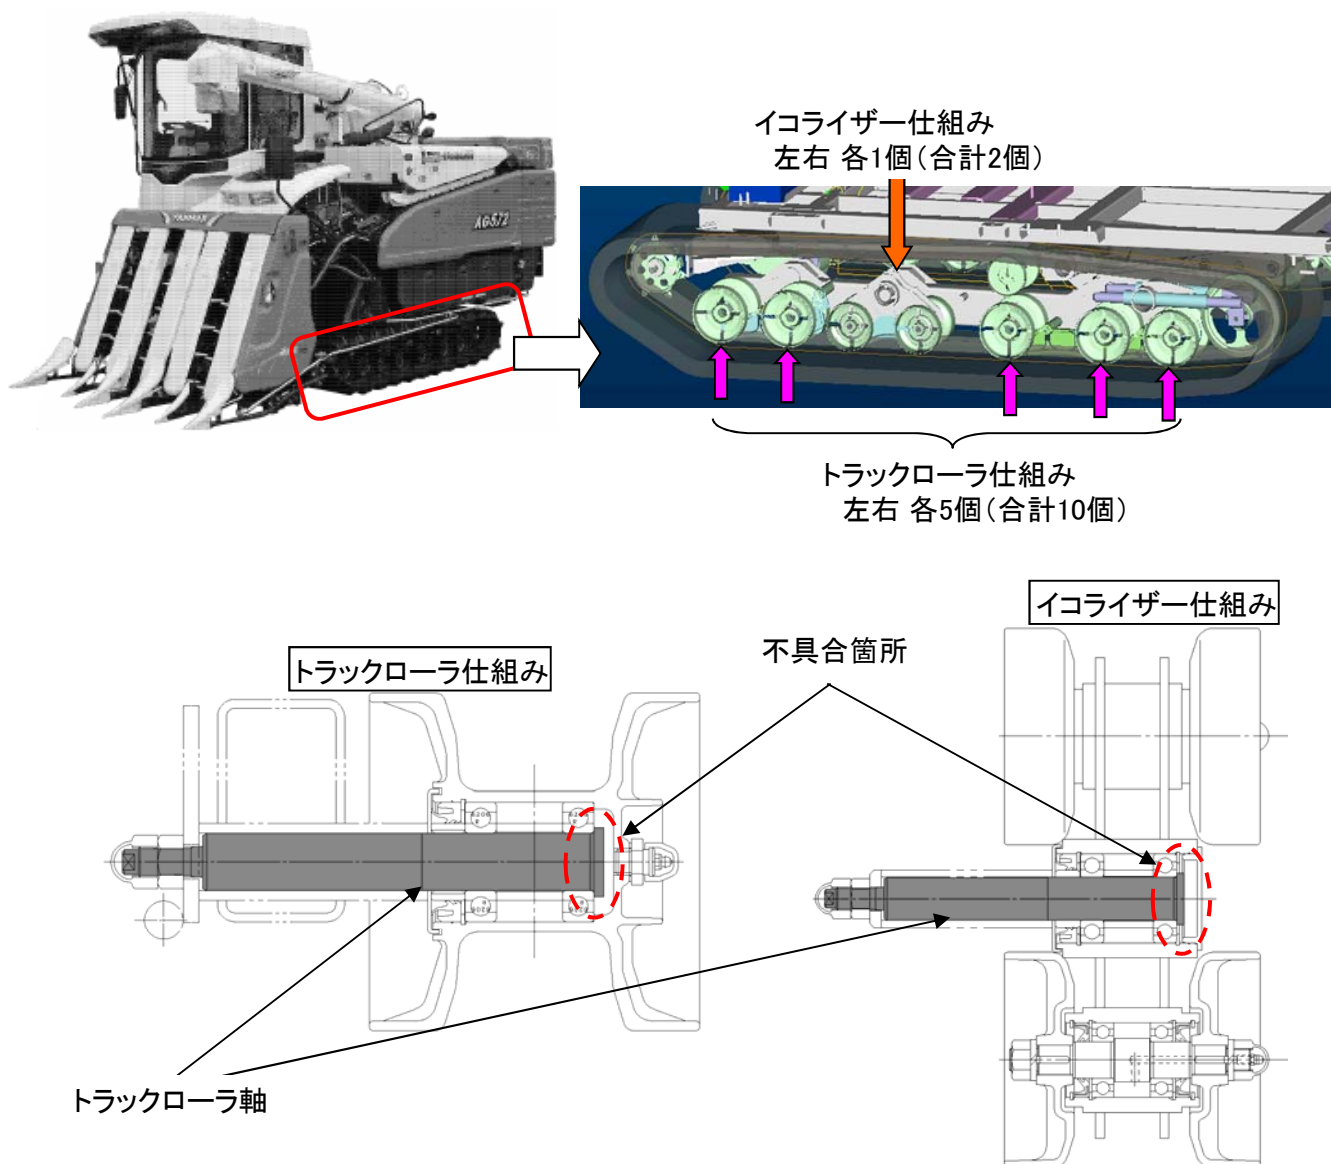

不具合発生箇所

走行装置において、車台を支えるトラックローラ仕組み 及び イコライザー仕組み内に使用しているトラックローラ軸の熱処理が不適切なため、当該部品の軸端部が破損する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該トラックローラ仕組み、及びイコライザー仕組みの締付力が低下し脱落するおそれがある。最悪の場合、走行不能状態となるおそれがある。

改善内容

全車両、良品のトラックローラ軸を組込んだトラックローラ仕組み 及び イコライザー仕組みと交換する。

識別

トラックローラ締付ナット 及び イコライザー仕組み取付ナットに白色のペイントを塗布する。