


改善箇所説明図

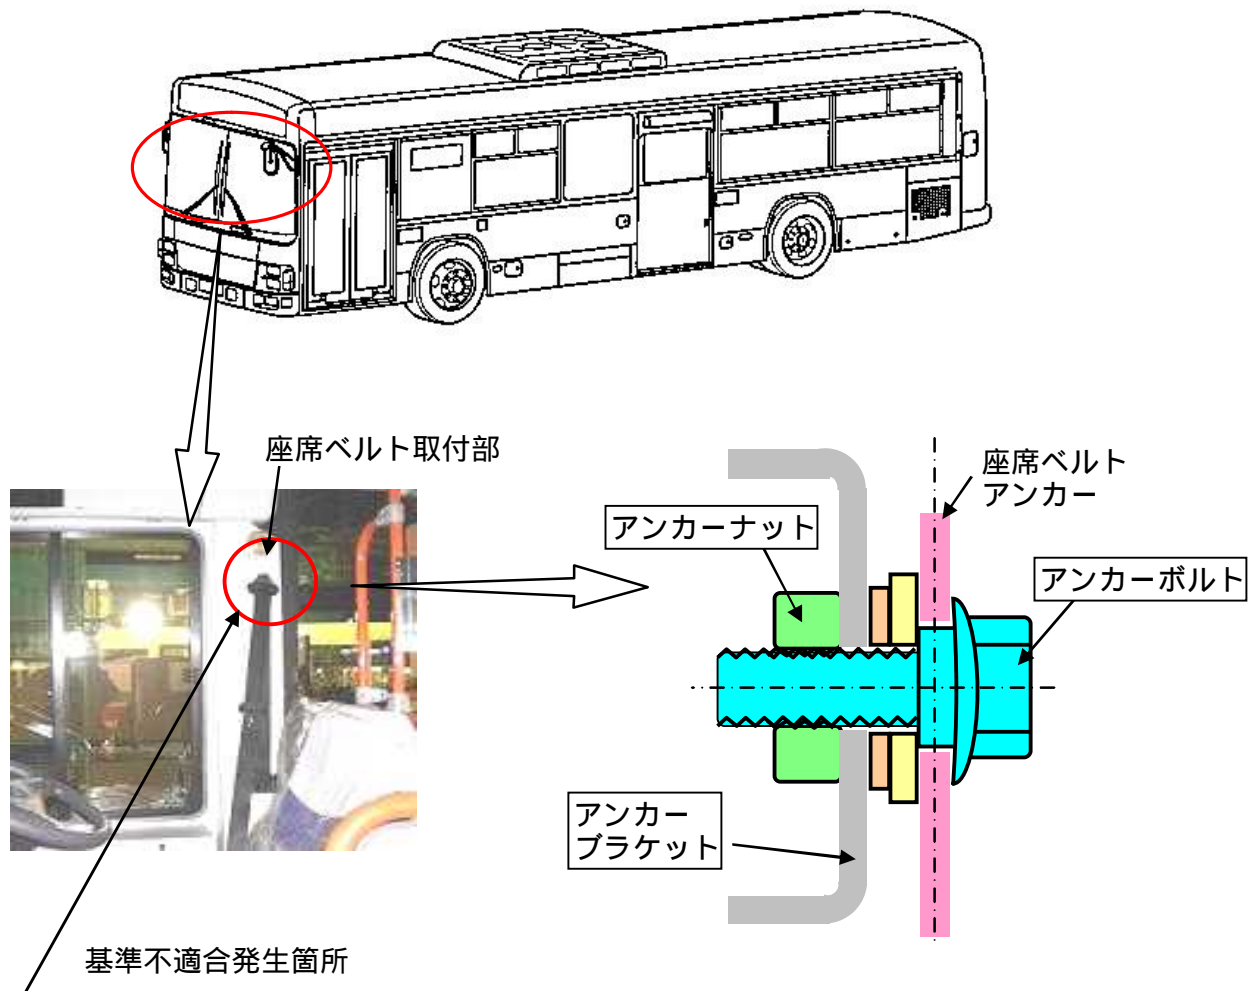

路線バスの運転席の上方の座席ベルト取付部において、アンカーボルトを受け固定するアンカーナットに誤ったものが使用されているため、無理なねじ込み作業によりアンカーボルトのねじ山が損傷しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが緩み、最悪の場合、座席ベルトが当該取付部から外れるおそれがある。

改善の内容：

全車両、座席ベルトアンカーナットの形状を点検し、誤ったものが使用されている場合は当該ナットが固定されているアンカーブラケットを正規品に交換するとともに、アンカーボルトを新品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、緑色シールを貼付する。

注： は、措置する部品を示す。