


改善箇所説明図

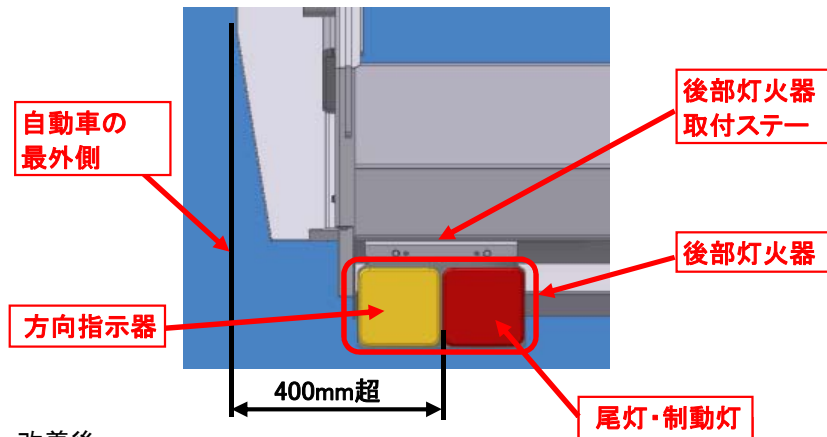


・改善前

搭載するシャシの最外側によっては、保安基準の400mm以内に収まらないケースが発生



・改善後

オフセット部材を追加し、外側に移設する。

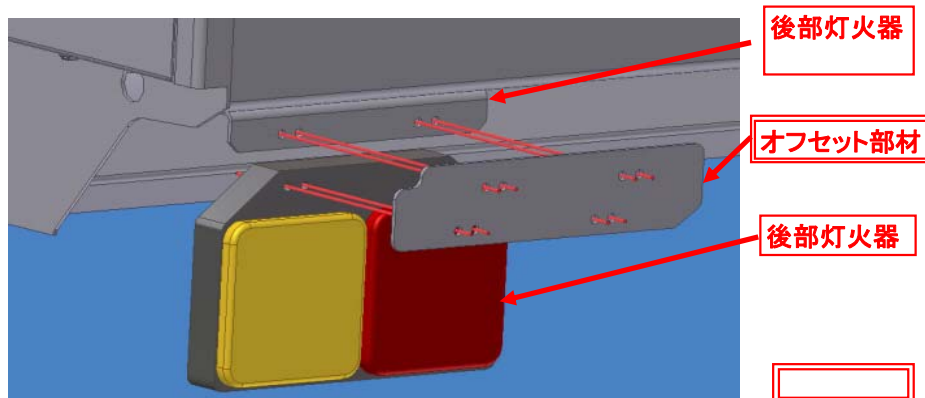

【基準不適合の内容】

塵芥車において、後部灯火器の取付位置が不適切なため、尾灯及び制動灯の取付位置が道路運送車両の保安基準(照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるよう取り付け)に抵触する。

【改善の内容】

全車両、追加ブラケットを取り付け、後部灯火器の取付位置を変更する。

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No. 3030のステッカーを貼付する。