


改善箇所説明図

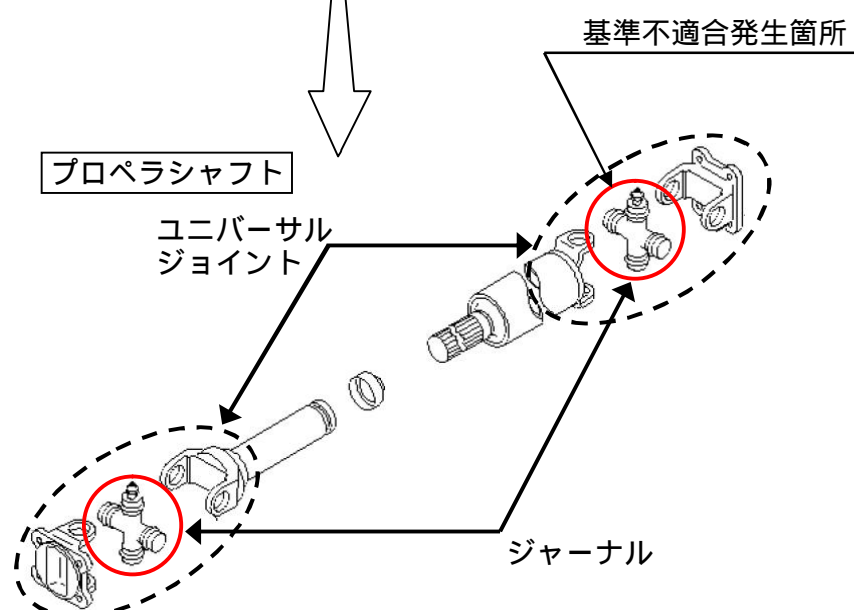

小型トラックのプロペラシャフトにおいて、ユニバーサルジョイントのジャーナルベアリングの製造工程で、ベアリングシールを傷付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ベアリングからグリースが流出して潤滑不良となり、最悪の場合、ベアリングが焼付くおそれがある。

改善の内容：
全車両、プロペラシャフトを良品に交換する。

識別： 助手席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、黄色シールを貼付する。

注： は、措置する部品を示す。