



改善箇所説明図

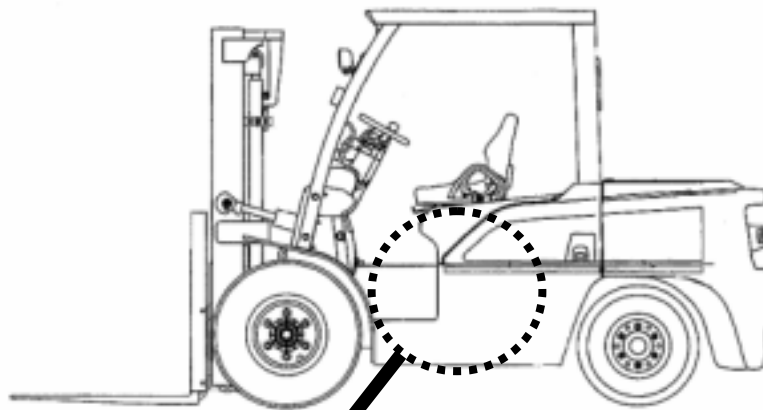

＜ハーネス配索方法＞

【改善前】

【改善後】

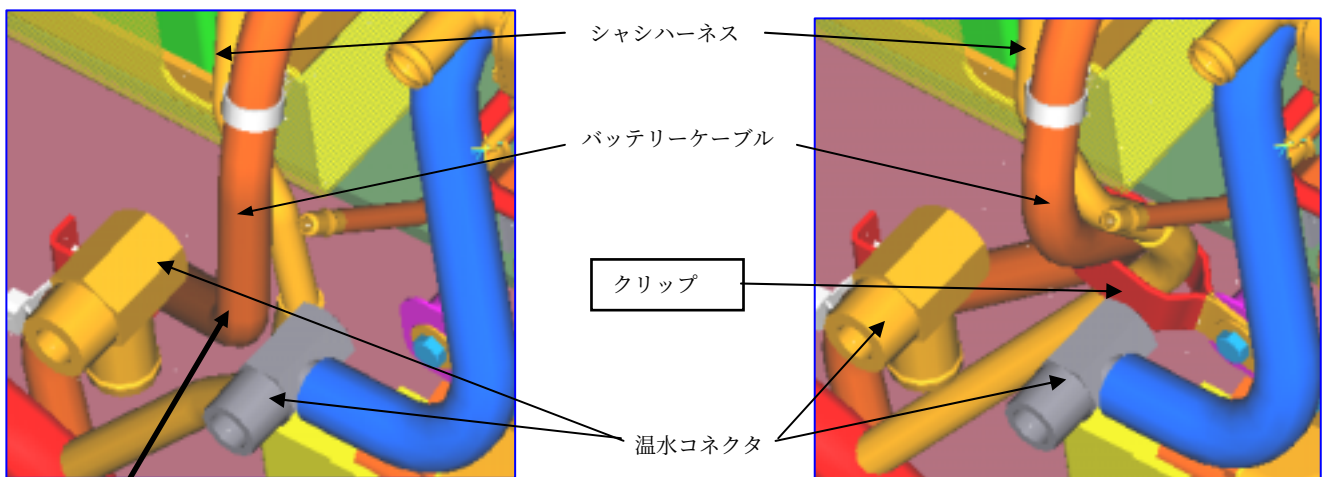

基準不適合発生箇所

ガソリンエンジン搭載車において、バッテリーケーブルの配索が不適切のため、当該ケーブルがエンジン本体の温水コネクタと干渉するものがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの振動により当該ケーブルが損傷し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、クリップを追加し、当該ケーブルの配索方法を変更する。
なお、ケーブルの状態を点検し損傷がある場合は、損傷度合に応じて補修または交換を行う。

識別

インストパネル右側に、ステッカーを貼付する。

注： は追加部品を示

す