


改善箇所説明図

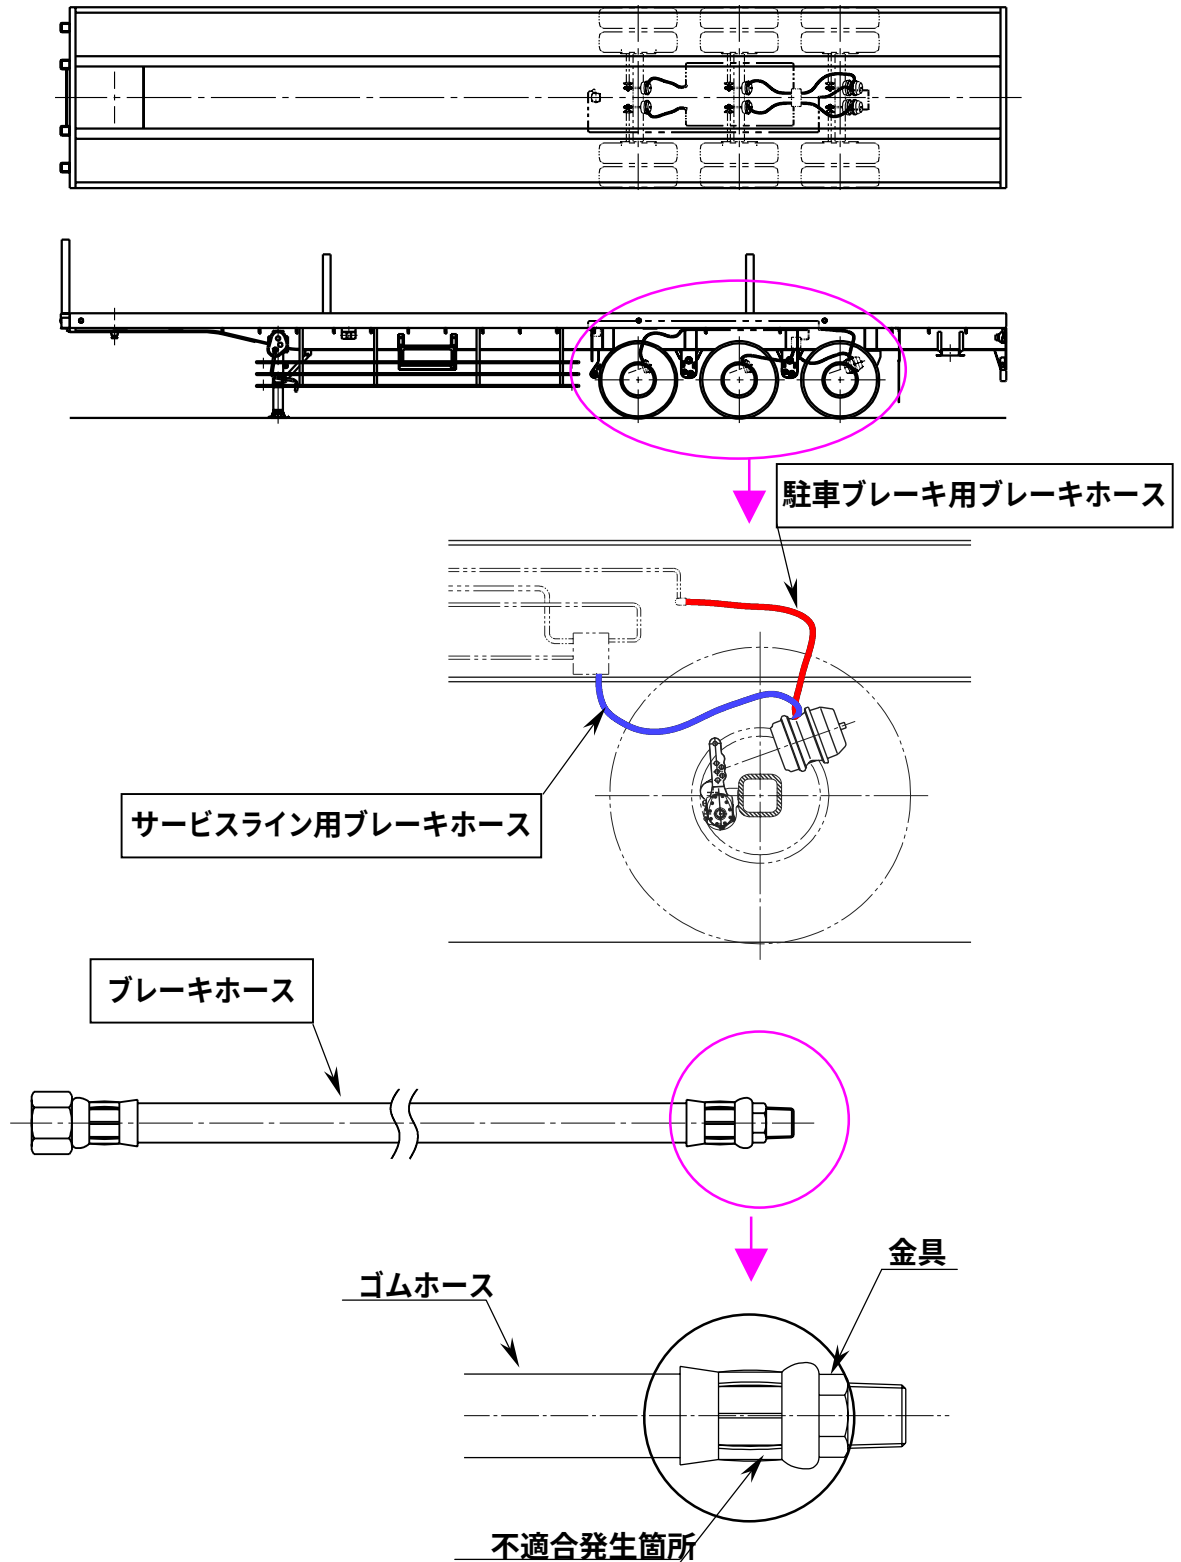

【不適合箇所】

トレーラエアブレーキ用ブレーキホースにおいて、金具とゴムホースを固定するかしめ作業が不適切なため、ホース内部挿入金具によりホースが損傷しエア漏れするものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、サービスライン（主制動系統）からエア漏れした場合、ブレーキが利かなくなるおそれがある。また、駐車制動系統からエア漏れした場合、駐車ブレーキが利いたままの状態になり、最悪の場合ブレーキ周りが過熱し、火災に至るおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、当該ブレーキホースを良品に交換する。

□ は交換部品を示す。

識別：改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.3065のリコール対策済ステッカーを貼り付ける。