


改善箇所説明図

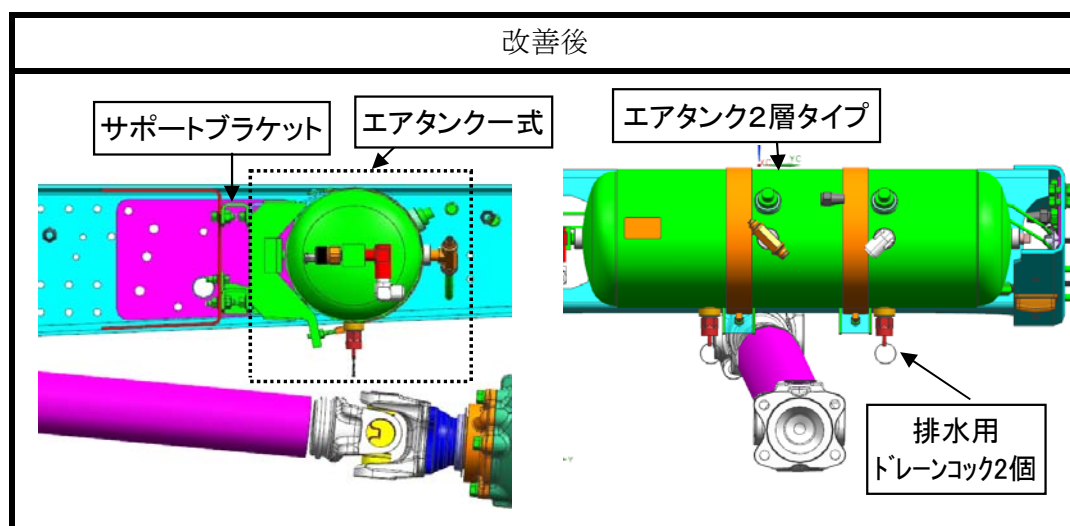

ホイールパーキングブレーキ用エアタンクを移設した車両において、当該エアタンクの排水用ドレンコックとプロペラシャフトの隙間が不適切なため、悪路走行時に干渉する場合があります。そのため、当該エアタンクのドレンコックが損傷しエアが漏れ、最悪の場合、ホイールパーキングブレーキが作動し、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、ホイールパーキング用エアタンク式及びサポートブラケットを対策品に交換す

識別：・助手席ドアストライカー付近に黄色のマーカーでφ 5 mmのマーキングをします。

注： は、措置する部品を示す。