


改善箇所説明図

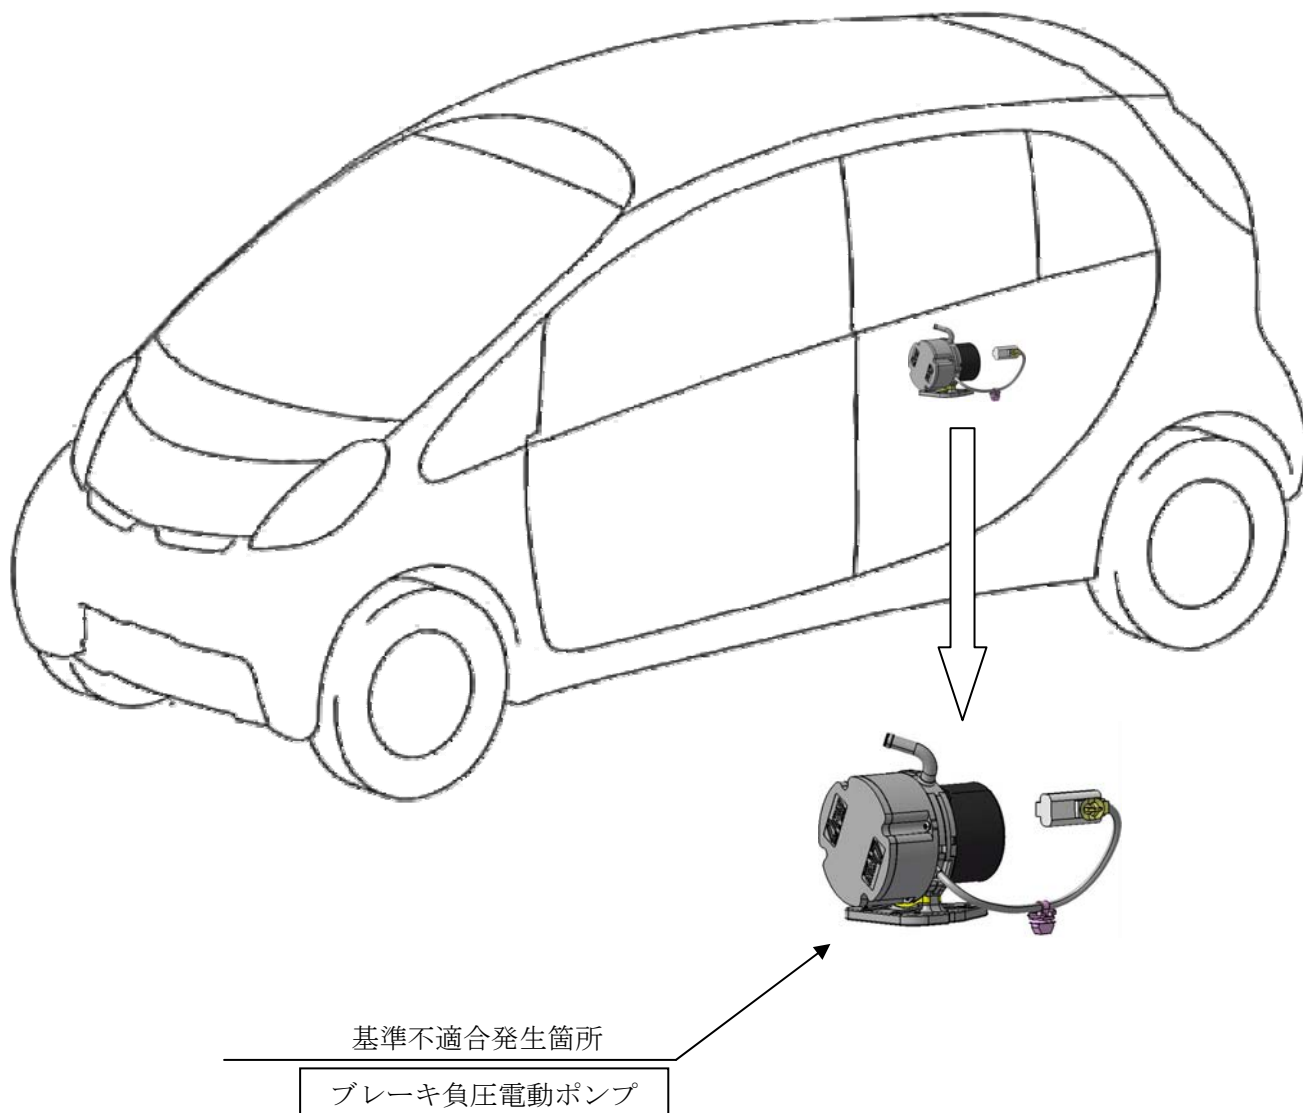

ブレーキ倍力装置に負圧を供給するブレーキ負圧電動ポンプにおいて、内部のリング（ベーンが摺動するシリンダ）の洗浄が不十分なため、加工時のオイルが残留しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、滲み出たオイルによりベーンが固着し、負圧ポンプが機能せず、制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブレーキ負圧電動ポンプ一式を対策品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：運席側ドアチェックのドア側取付けボルト（下側）頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。