


改善箇所説明図

(代表車種：コマツ E B T-M 2 5 1 通称名：F D 3 5 N)

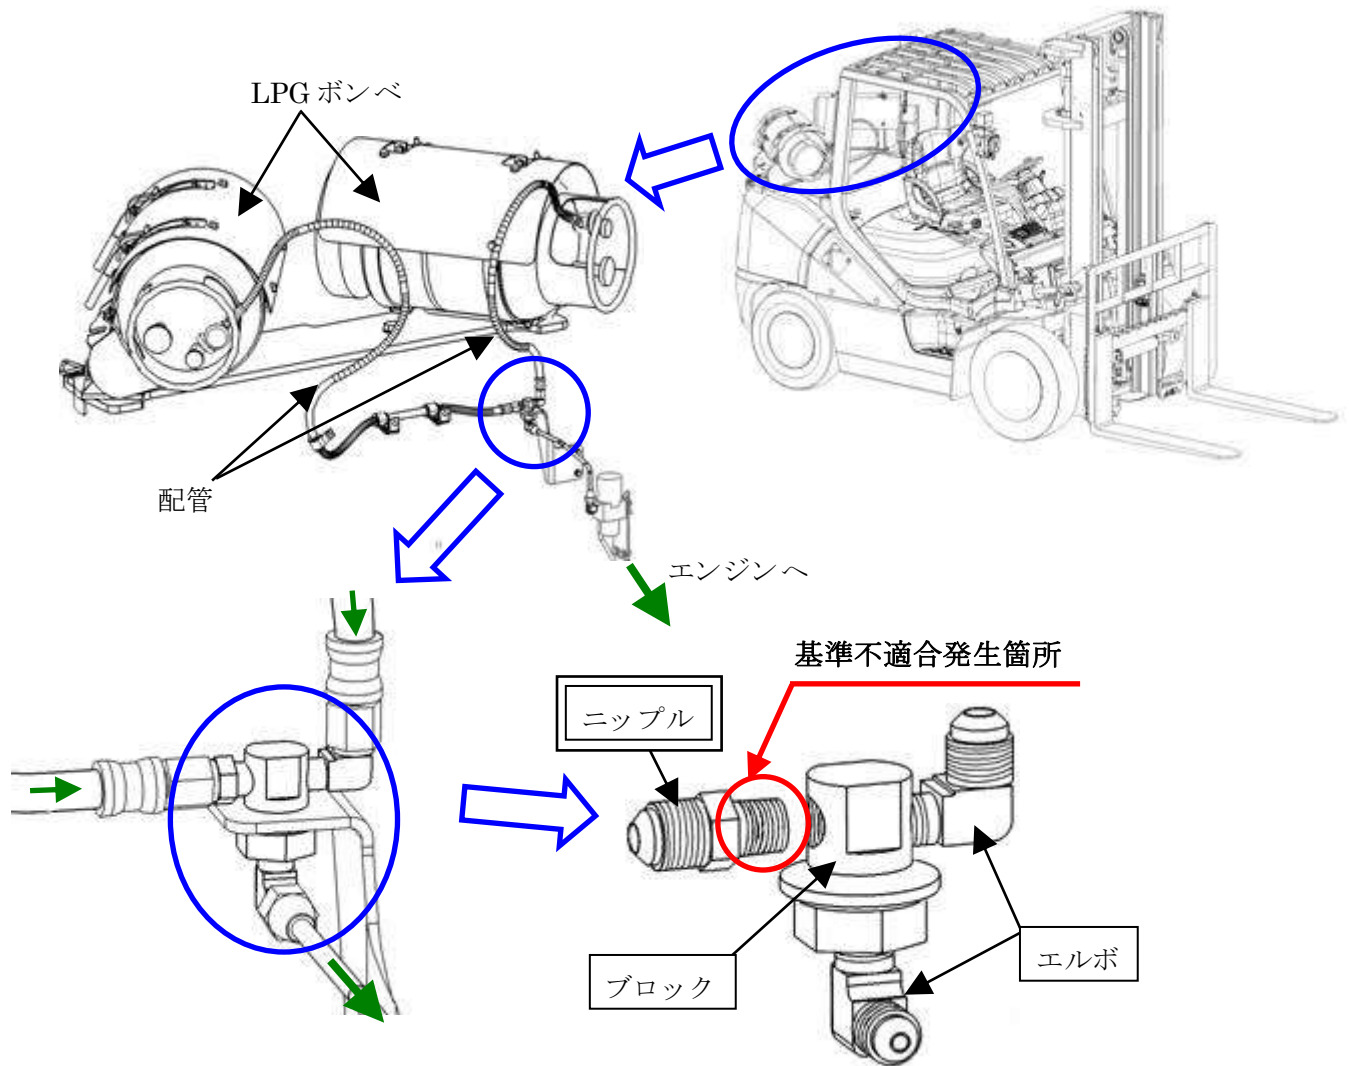

注： は対策品に交換する部品を示す。

 は新品に交換する部品を示す。

LPGポンベを2本装着したフォークリフトにおいて、LPGが合流する配管継手部のニップルのねじ選定を誤ったため、ねじ部の気密性が不足する場合があります、そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ねじ部からLPGが漏れるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、LPGが合流する配管継手部のニップルを対策品に交換し、ブロックおよびエルボは新品に交換する。

識別: 配管継手に黄色ペイントを塗布し、識別する。

黄色ペイントを塗布する

