
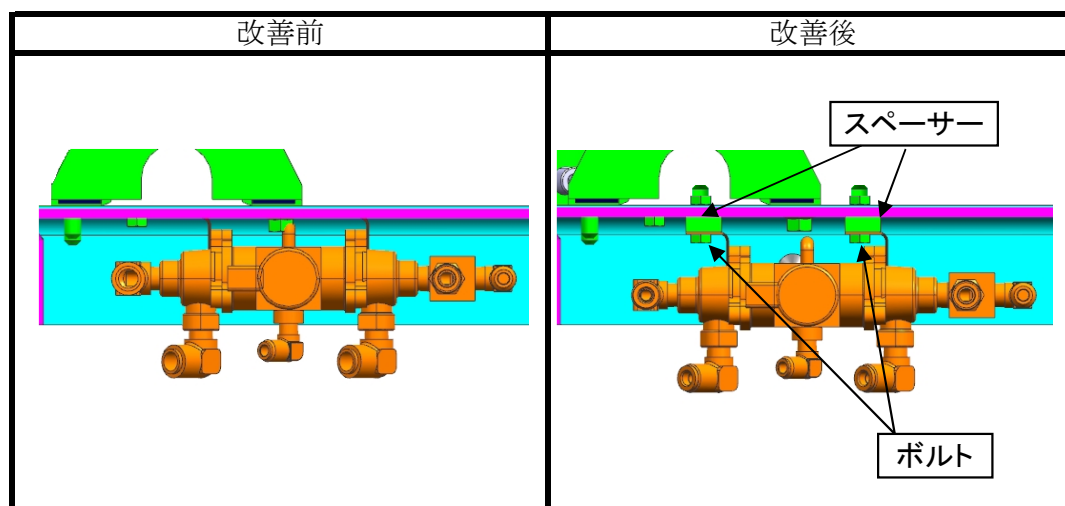


改善箇所説明図

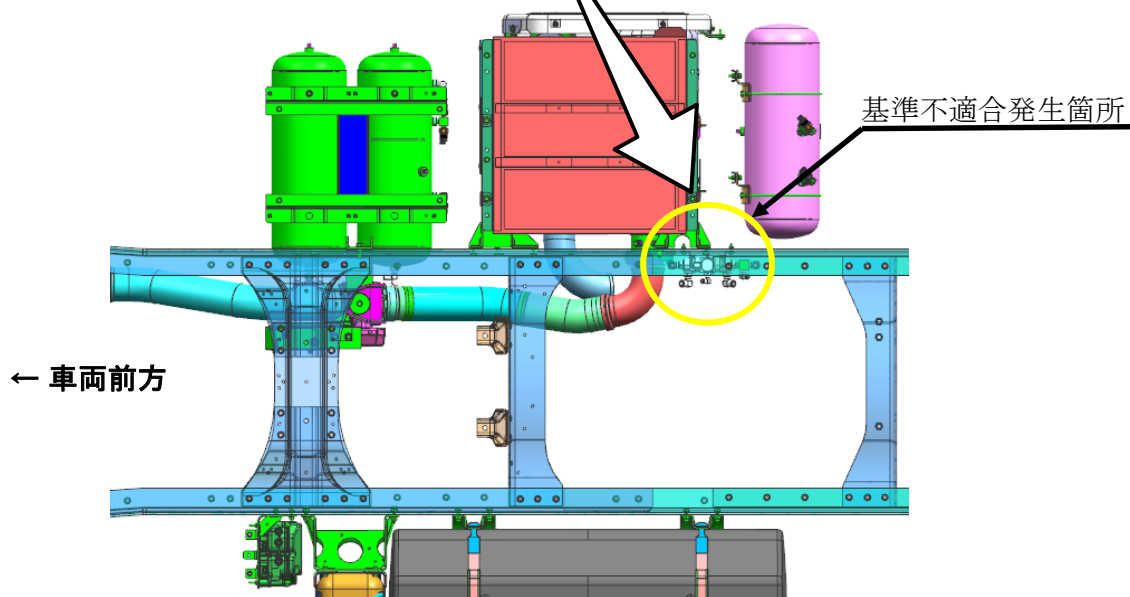

坂道発進補助装置（HSA：ヒル・スタート・エイド）を移設した車両において、移設時の取付け位置が不適切なため、HSAの排気ホースがボルトと干渉し、当該排気ホースが変形するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、HSA解除時に排出するエアが抜けにくくなり、エアが完全に排出されるまでの間、ブレーキの引き摺りが発生するお

改善の内容：

全車両、スペーサを追加するとともに、取付けボルトを対策品に交換する。

識別：・助手席ドアストライカー付近に黄色のマーカーでφ 5 mmのマーキングをします。

注： は、措置する部品（追加）を示す。