
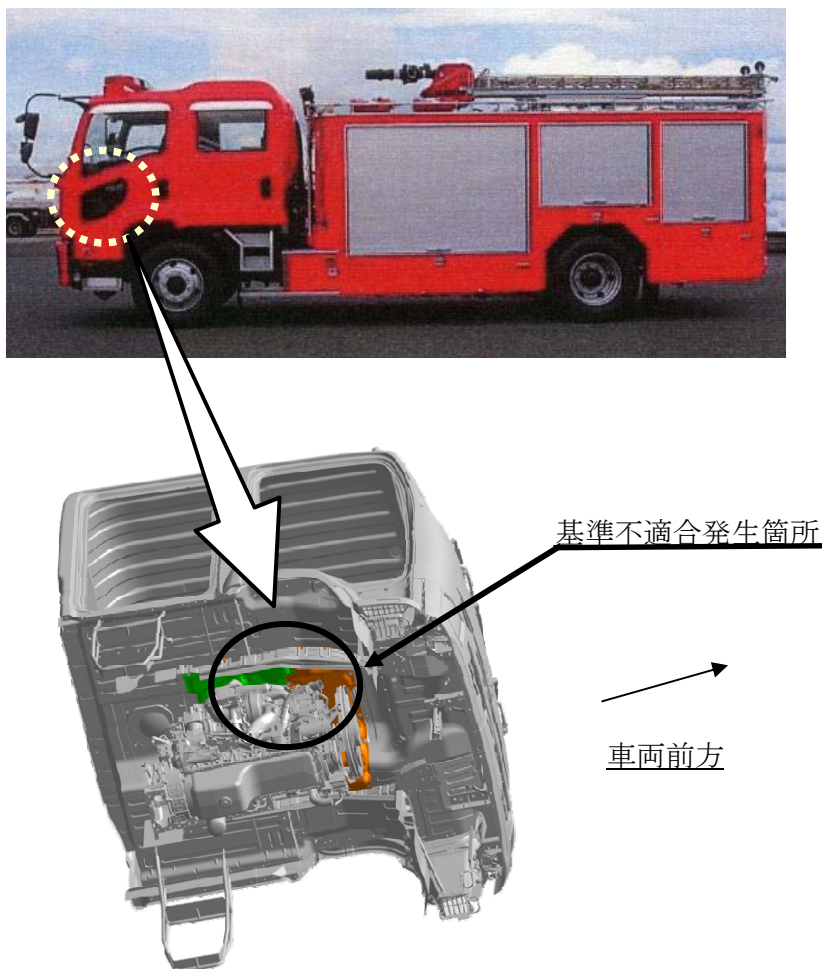
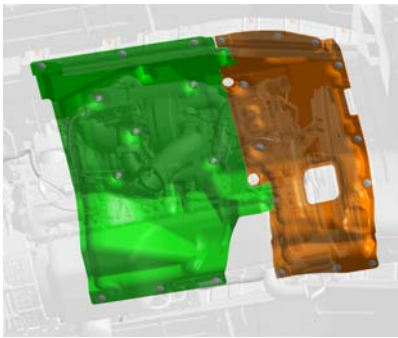


改善箇所説明図

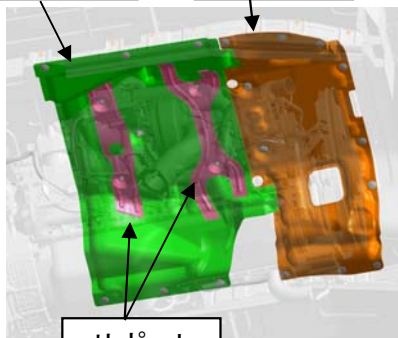

改善前	改善後
	遮音材:後 遮音材:前  サポート

ダブルキャブ仕様に改造した車両において、キャブフロアに装着した遮音材の取付け方法が不適切なため、走行中の冷却風により当該遮音材が垂れ下がり、EGRクーラーと接触する場合があります。そのため、接触した遮音材が高熱となり焼損するおそれがある。

改善の内容：

全車両、遮音材を対策品に交換し、サポートを追加する。

識別：・助手席ドアストライカー付近に黄色のマーカーでφ5mmのマーキングをします。

注： は、措置する部品を示す。