



改善箇所説明図

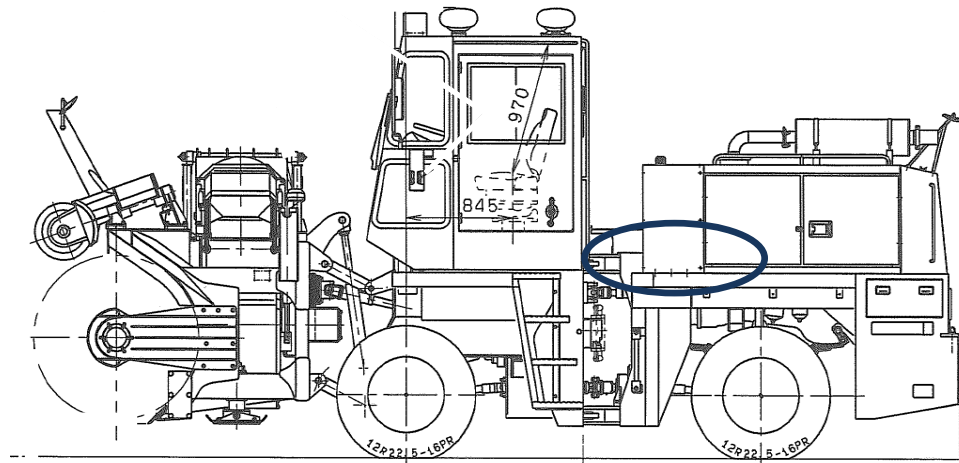

ニイガタ JDS-NR6A 外観側面図

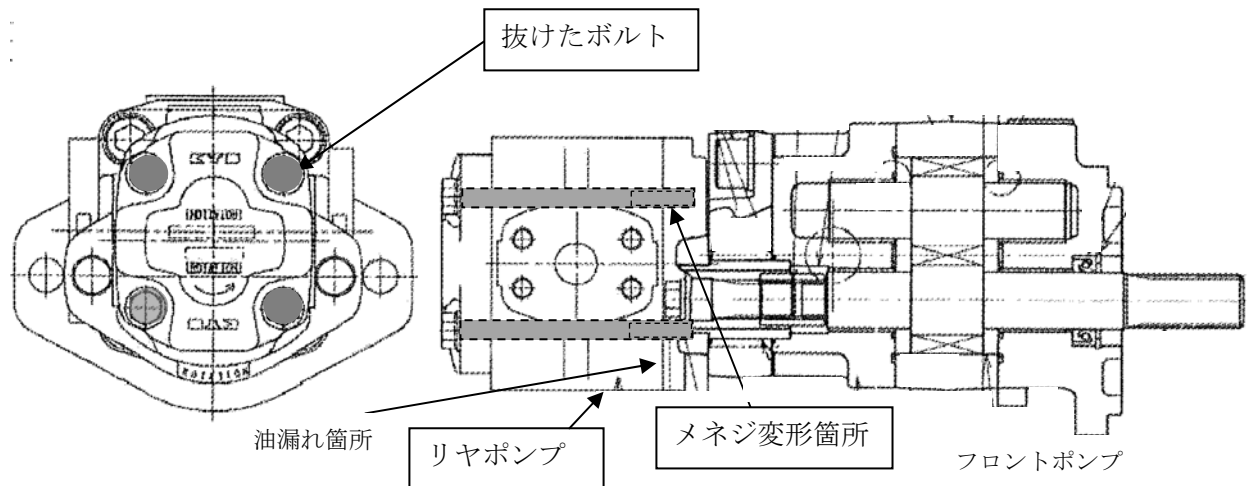

油圧ポンプ

不具合の内容

静油圧変速機を作動させる油圧ポンプにおいて、油圧ポンプ組立時にリヤポンプの締結ボルトを過大トルクで締結したためメネジが変形しているおそれがある。その場合、ボルトの締結力が低下しているため当該ボルトが使用過程において緩み脱落する。そのままの状態で使用を続けると、ポンプ締結部より作動油が漏れ、最悪の場合、作動油が不足して静油圧変速機が作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤポンプを新品に交換し、適正トルクで組み付ける。