



改善箇所説明図

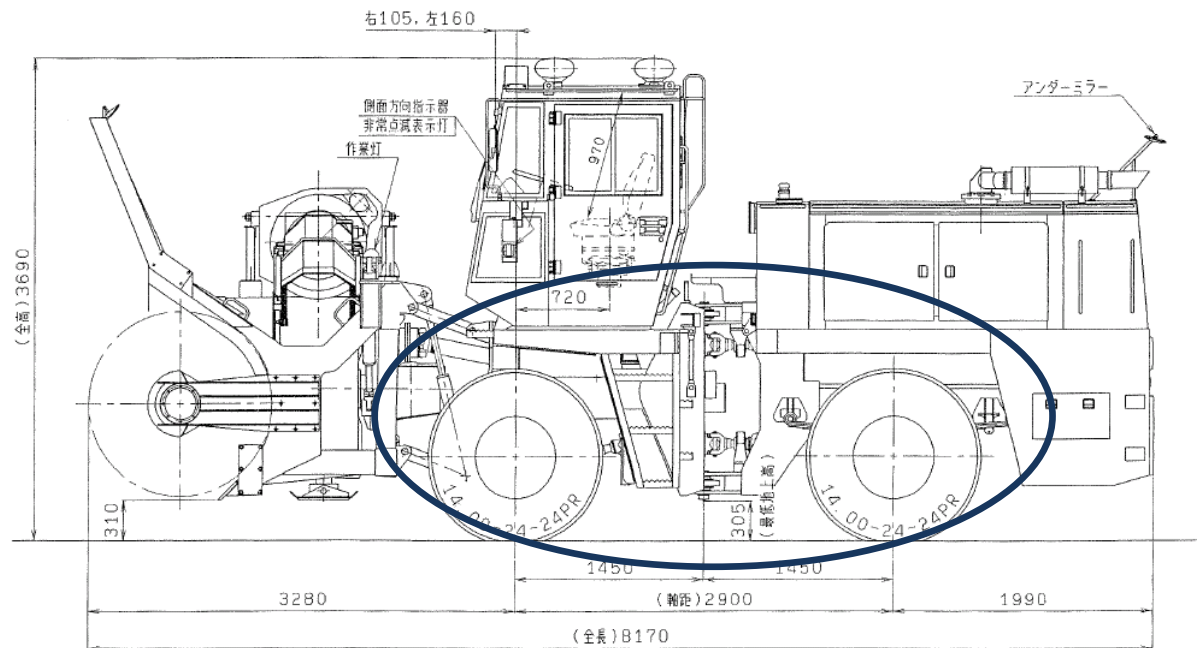

ニイガタ JDS-NR40A 外観側面図

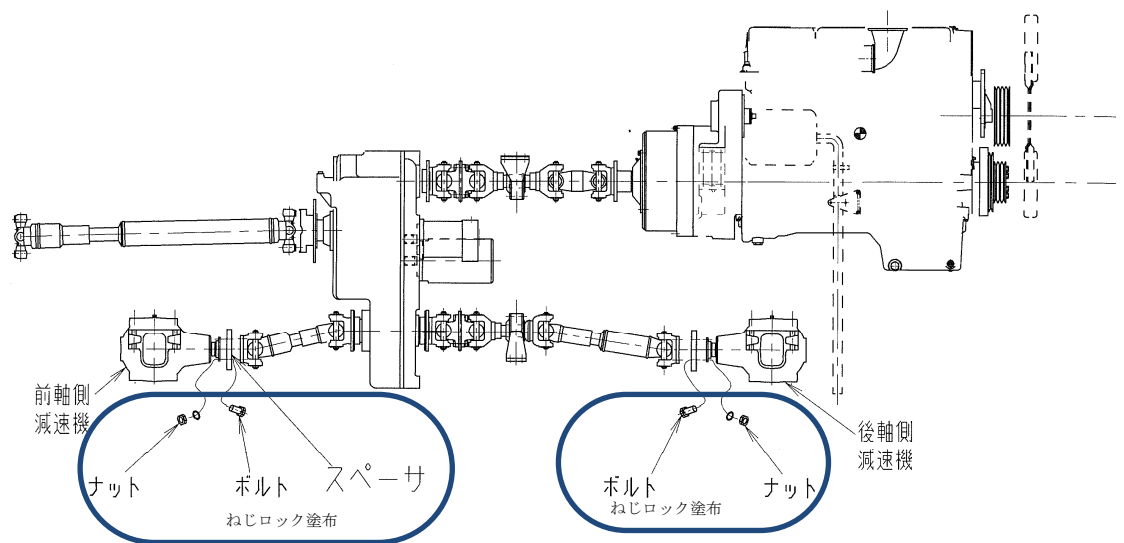

動力伝達装置

不具合の内容

減速機と推進軸の取付けに使用しているボルト及びナットと前軸側スペーサの材質が不適切なため、材質に応じた締結トルクでは適切な締結力が得られない。そのため、ボルトが緩み脱落することで、動力伝達が途切れて走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボルト及びナットと前軸側スペーサを対策品に交換し、緩み止め対策としてねじロック材を塗布する。