


改善箇所説明図

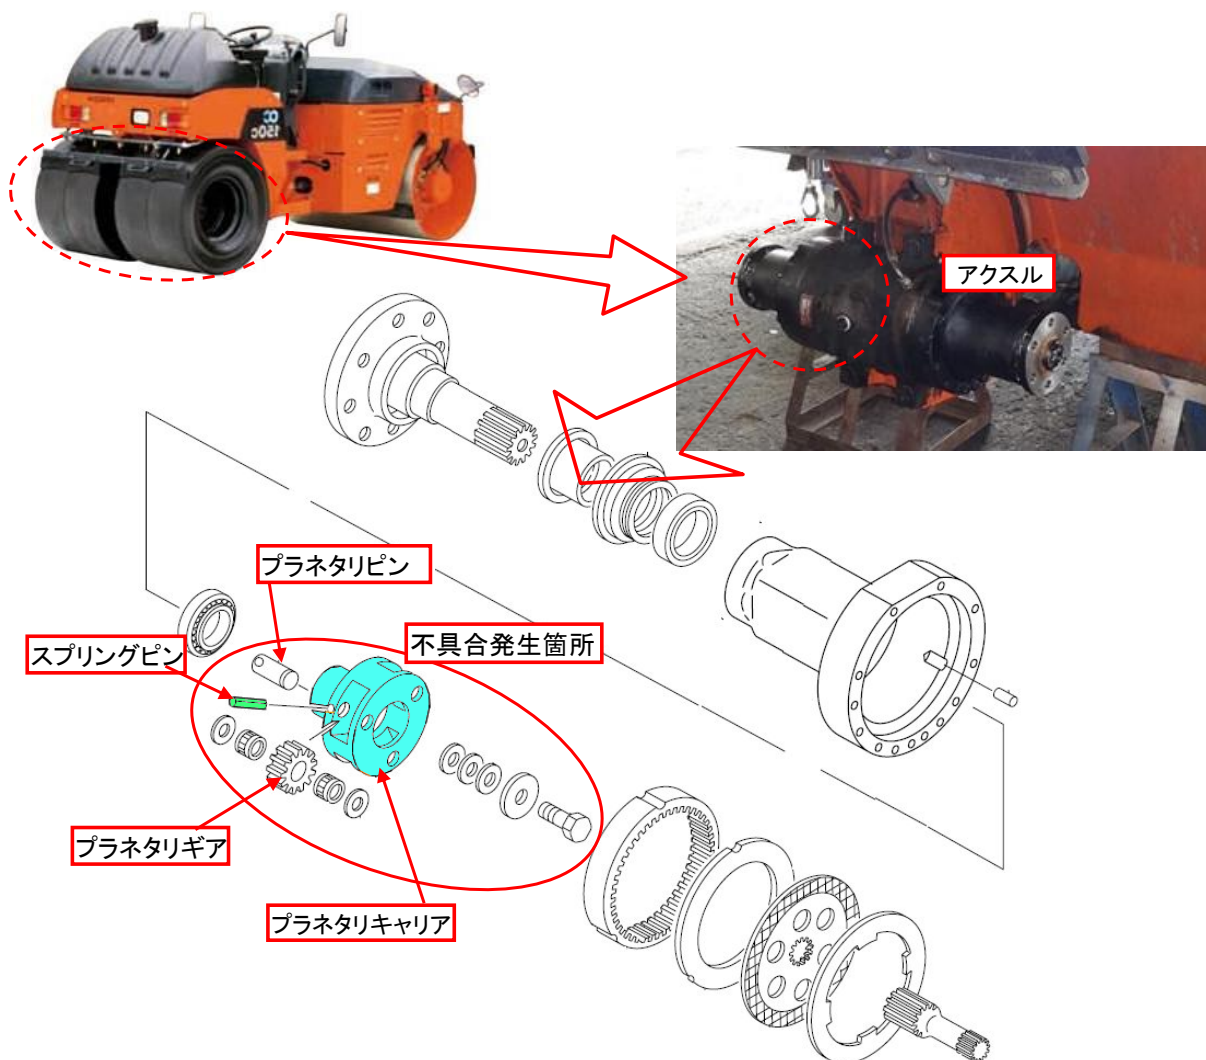

不具合の内容

ロード・ローラの減速機のプラネタリキャリアにおいて、プラネタリギアを固定するプラネタリピンの抜け止めを担うスプリングピンの固定用穴が加工不良のため、走行中にスプリングピンが抜け出すおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、プラネタリピンがプラネタリキャリアから抜け出し、プラネタリギアの位置がずれ、他の歯車との噛み合わせが悪化して損傷し、最悪の場合、車輪がロックして走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、プラネタリキャリア一式を正規品に交換する。

注: ○ は不具合発生箇所と、交換を行う部品を示す。

識別: アクスルに白色ペイントを塗布する。