



改善箇所説明図

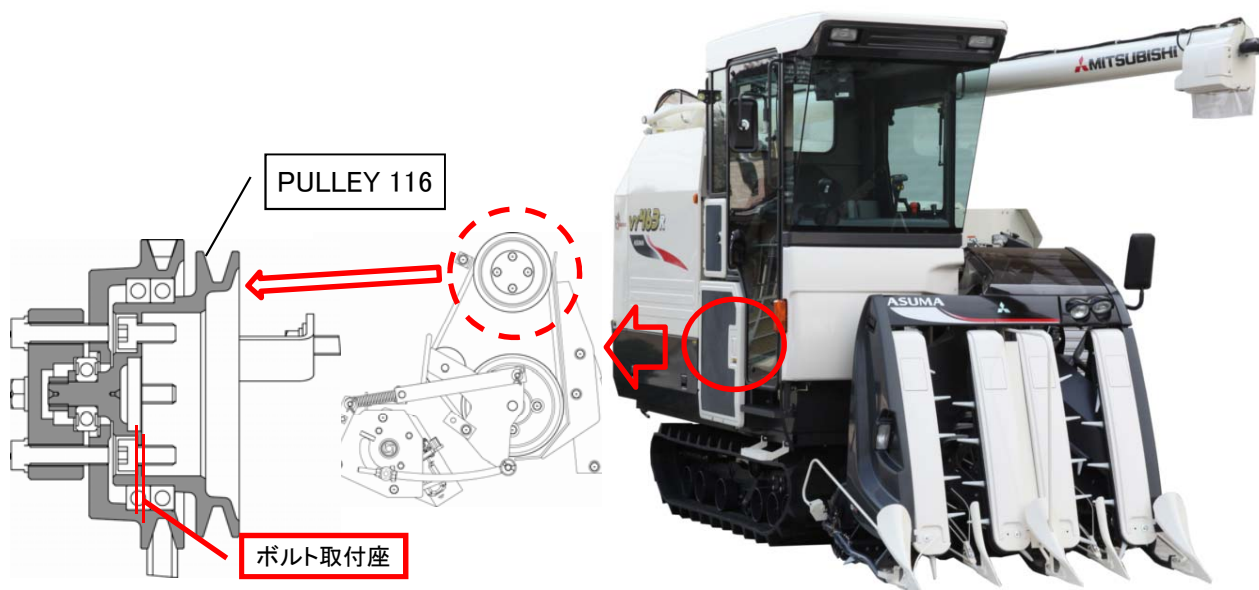

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車のエンジン冷却装置のファンプーリーにおいて、ボルト取付け座面の強度が低い不良品が製造行程に混入したため、当該プーリーが破損して冷却ファンが動かなくなる場合がある。そのため、そのままの状態で使用をつづけると冷却性能が低下しているためオーバーヒート状態になるおそれがある。

不良部品

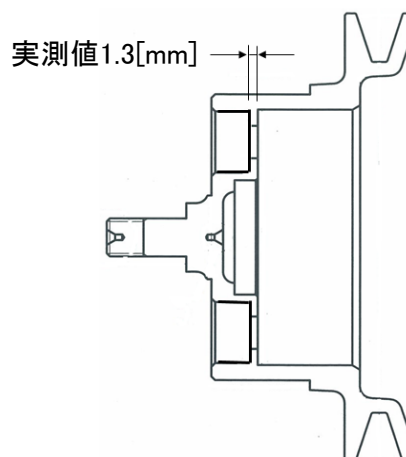

市場措置の内容

全車両当該プーリーの座面の厚さをゲージで測定し板厚不足品については正規部品に交換を行う。

正規部品



識別方法



PULLEY 116

不具合部品交換後プーリー外周に赤のマーキングを行う。

