



改善箇所説明図

(コマツ ZAF-M239K 通称名:FB15ML)

【不具合品】


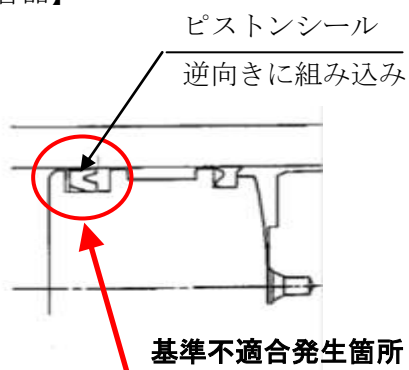


【良品】

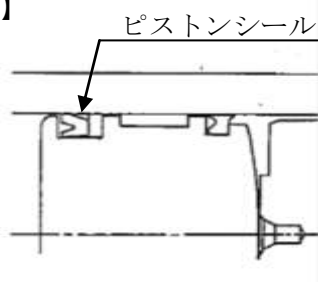

P部拡大

注: は交換部品を示す

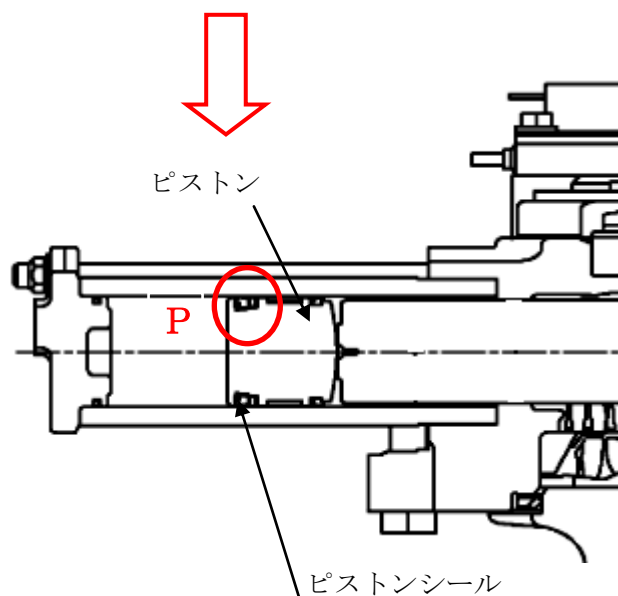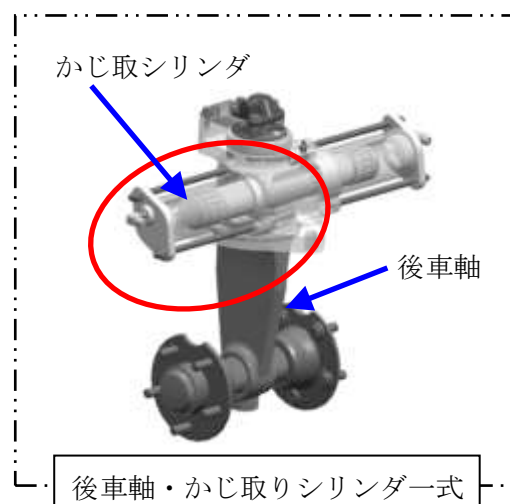

後車軸に装着されているかじ取りシリンダにおいて、作業員がピストンシールの向きを逆に組み込んだものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シール性が不足し当該ピストンシール部から油が漏れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、後車軸・かじ取りシリンダ一式を良品と交換する。

識別: 後車軸下部に白ペンキを塗布し、識別する。

