


改善箇所説明図

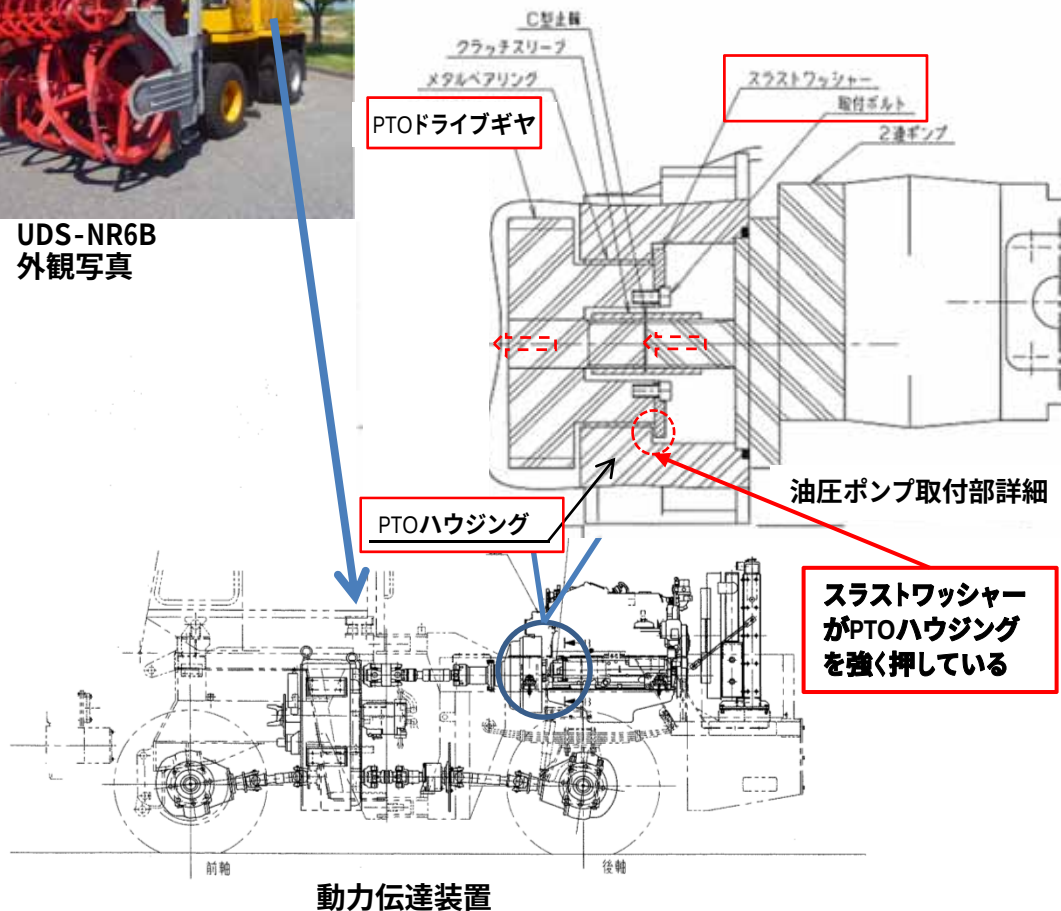


UDS-NR6B
外観写真



不具合内容

原動機によりPTO (パワー・テイク・オフ) パーツを介して駆動する油圧ポンプ (ブレーキ装置、パワーステアリング装置、除雪装置へ油圧を供給) において、油圧ポンプ入力軸の長さが適正値より長い為PTO パーツの内部部品が変形して油圧ポンプが駆動なくなり、油圧の供給を受ける装置の性能が低下するおそれがある。このため、ブレーキ装置に関しては解除していた駐車ブレーキが作動して走行抵抗が増加し、走行不能となることがある。

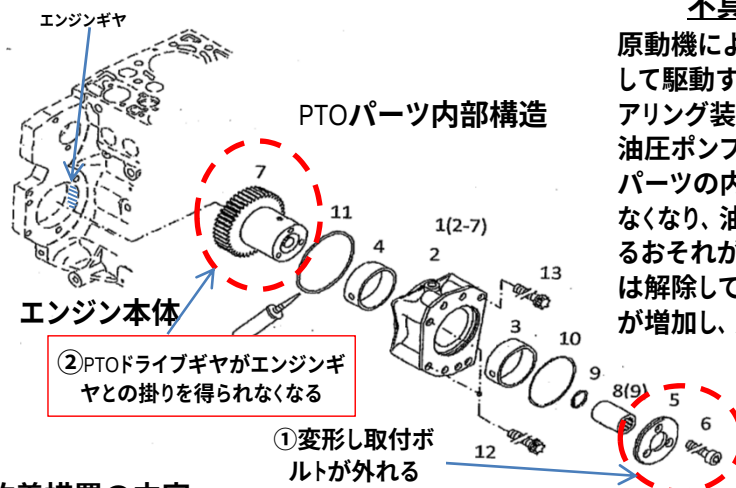

改善措置の内容

全車両、油圧ポンプ入力軸の長さを適正長さに加工し、PTOパーツを新品と交換する。

入力軸を5mm切削し、
適正長さにする。

