


改善箇所説明図

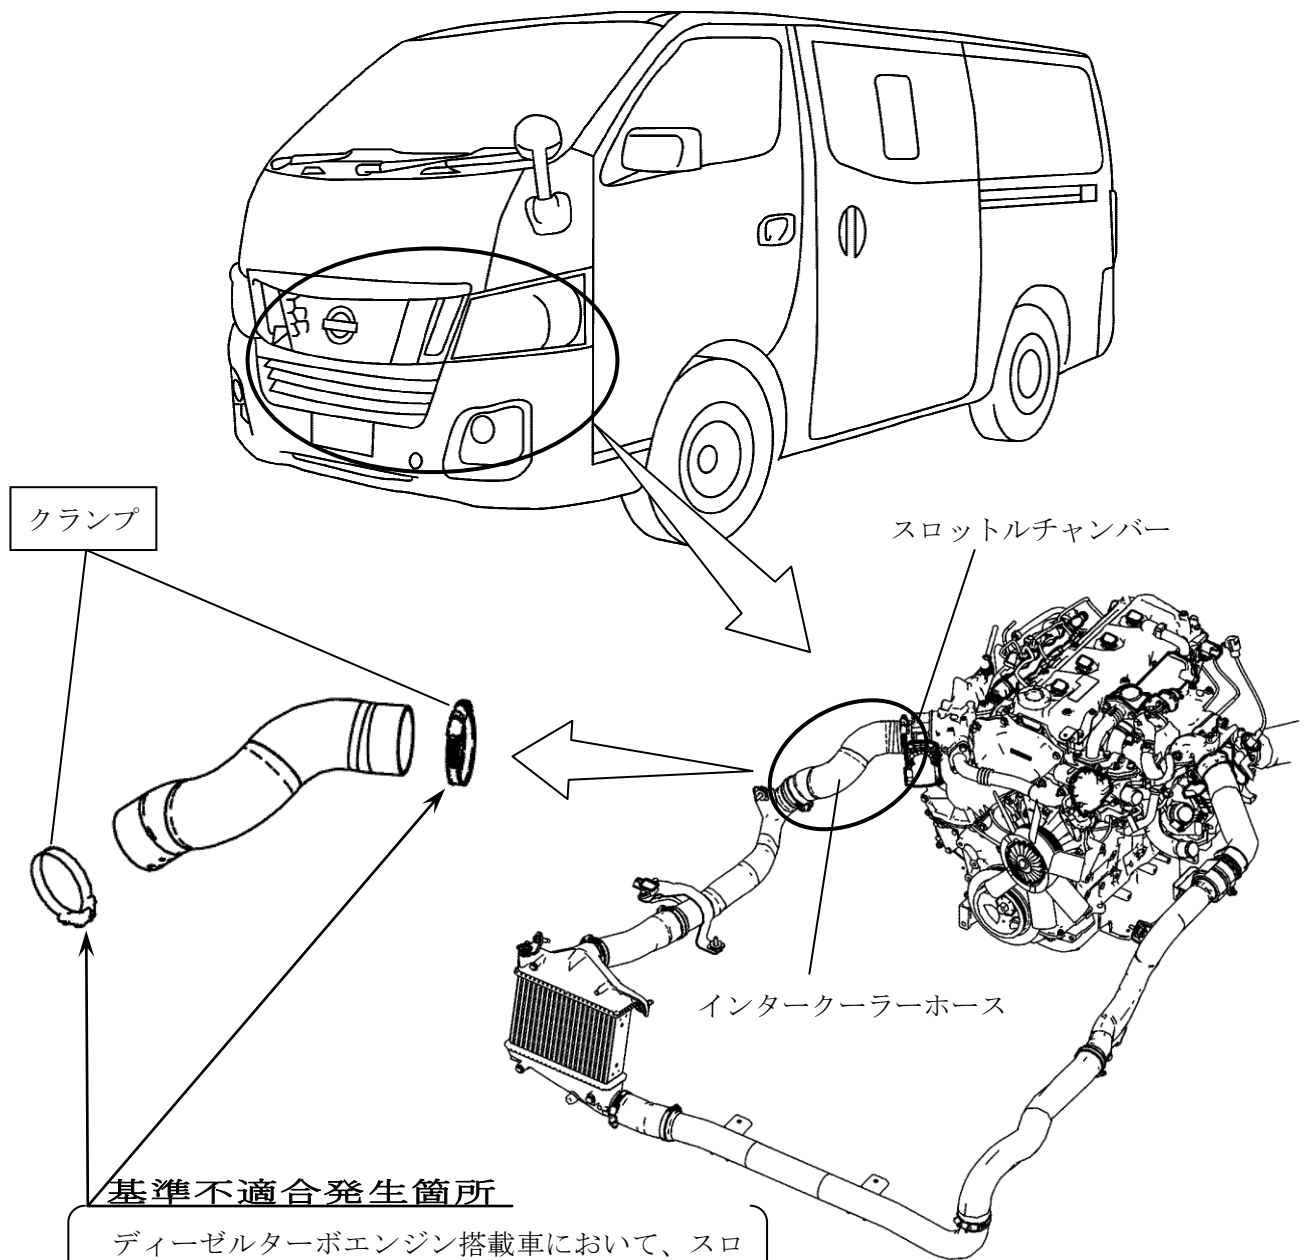

基準不適合発生箇所

ディーゼルターボエンジン搭載車において、スロットルチャンバーに接続しているインタークーラーホース用クランプの締結力が不足しているものがあり、そのまま使用を続けると、エンジンの揺動等により当該ホースが抜けて加速不良となり、最悪の場合、エンストに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースのクランプを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。