



改善箇所説明図

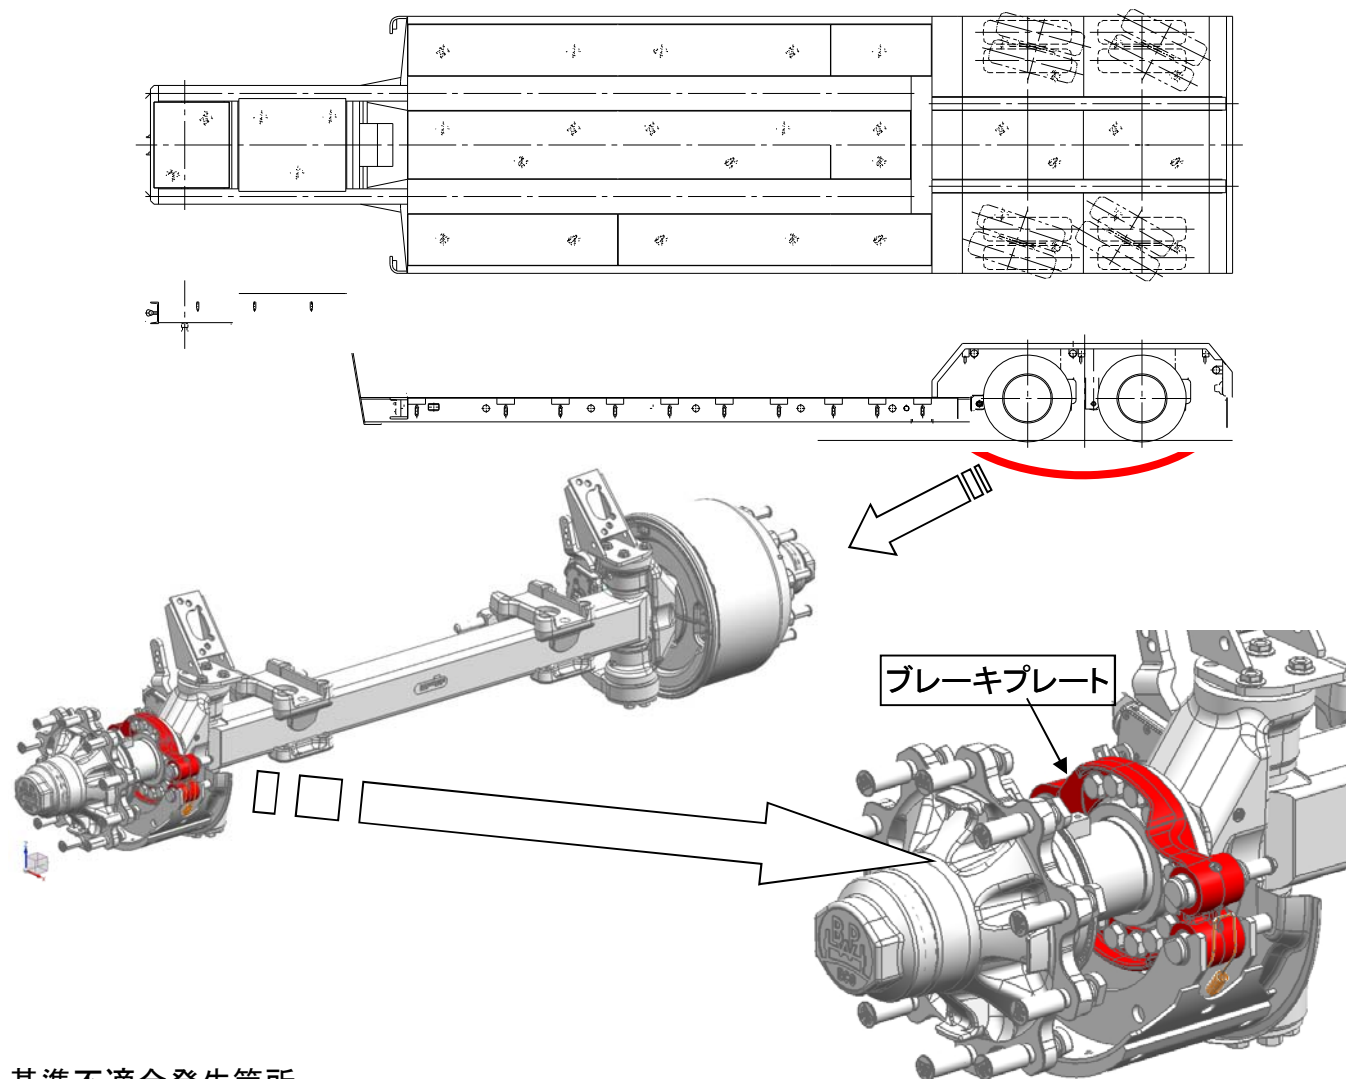


基準不適合発生箇所

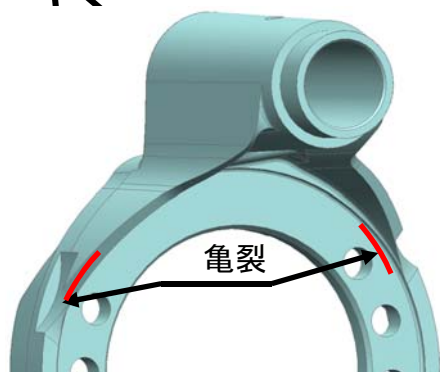


【不具合箇所】

溝加工有り

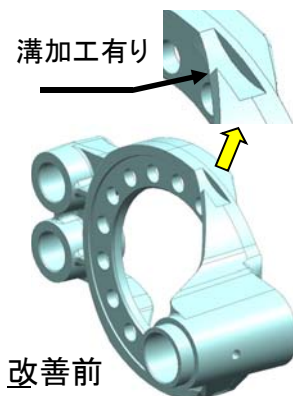

改善前

溝加工無し

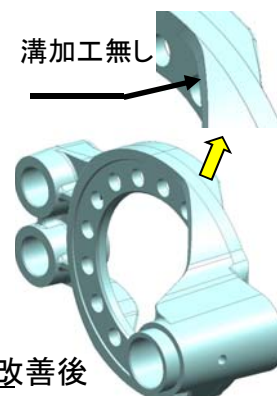

改善後

制動装置の構成部品であるブレーキプレートにおいて、ブレーキシューとブレーキプレートの干渉を避ける為に設けたブレーキプレートの溝が不適切であったため、制動時の引張と圧縮の力が集中する事により、溝部に亀裂が発生する場合があります、最悪の場合、ブレーキの利が悪くなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ブレーキプレートを対策品に交換する。

は交換部品を示す。

識別：改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.3306のリコール対策済みステッカーを貼り付ける