


改善箇所説明図

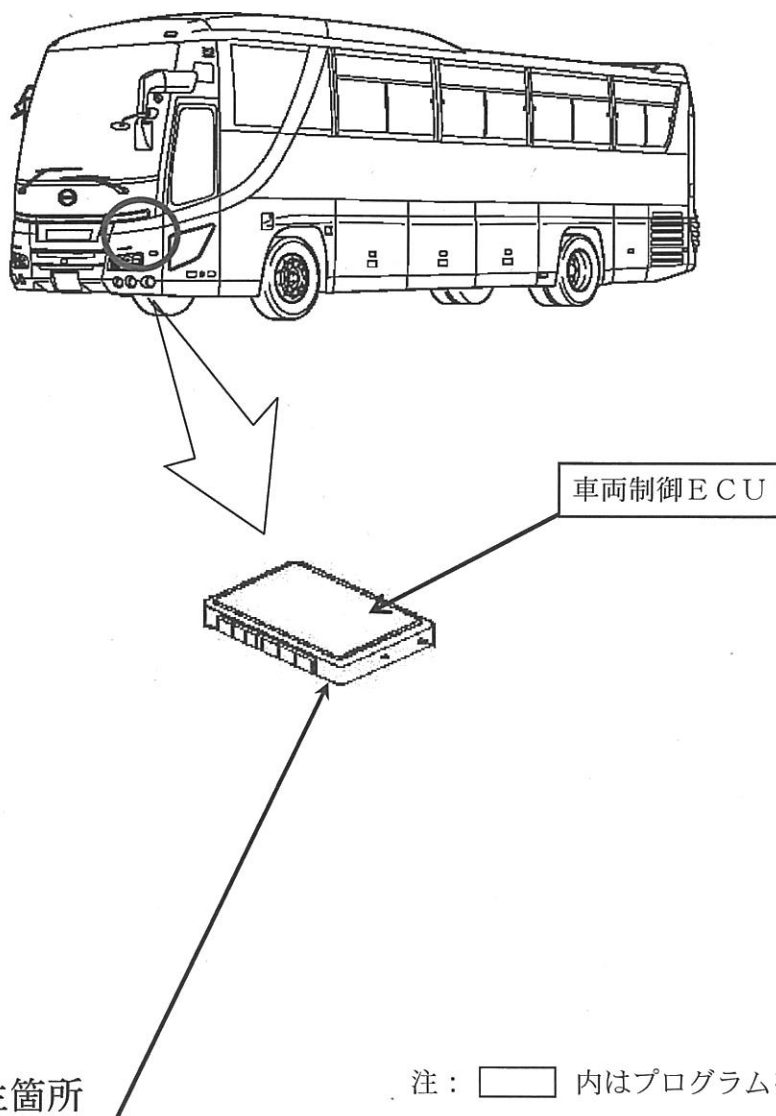

注： 内はプログラムを書き換える部品を示す。

大型観光のハイブリッドバスにおいて、車両制御ECUのプログラムが不適切なため、ABSが作動した場合、その後、作動していないにもかかわらず稀に当該ECUが作動中との認識のままとなることがある。そのため、その状態では補助ブレーキの作動操作をしても、補助ブレーキが作動しない。

改善の内容

全車両、車両制御ECUのプログラムを書き換える。

識別 : ネームプレートに黄色ペイントを塗布する。