


改善箇所説明図

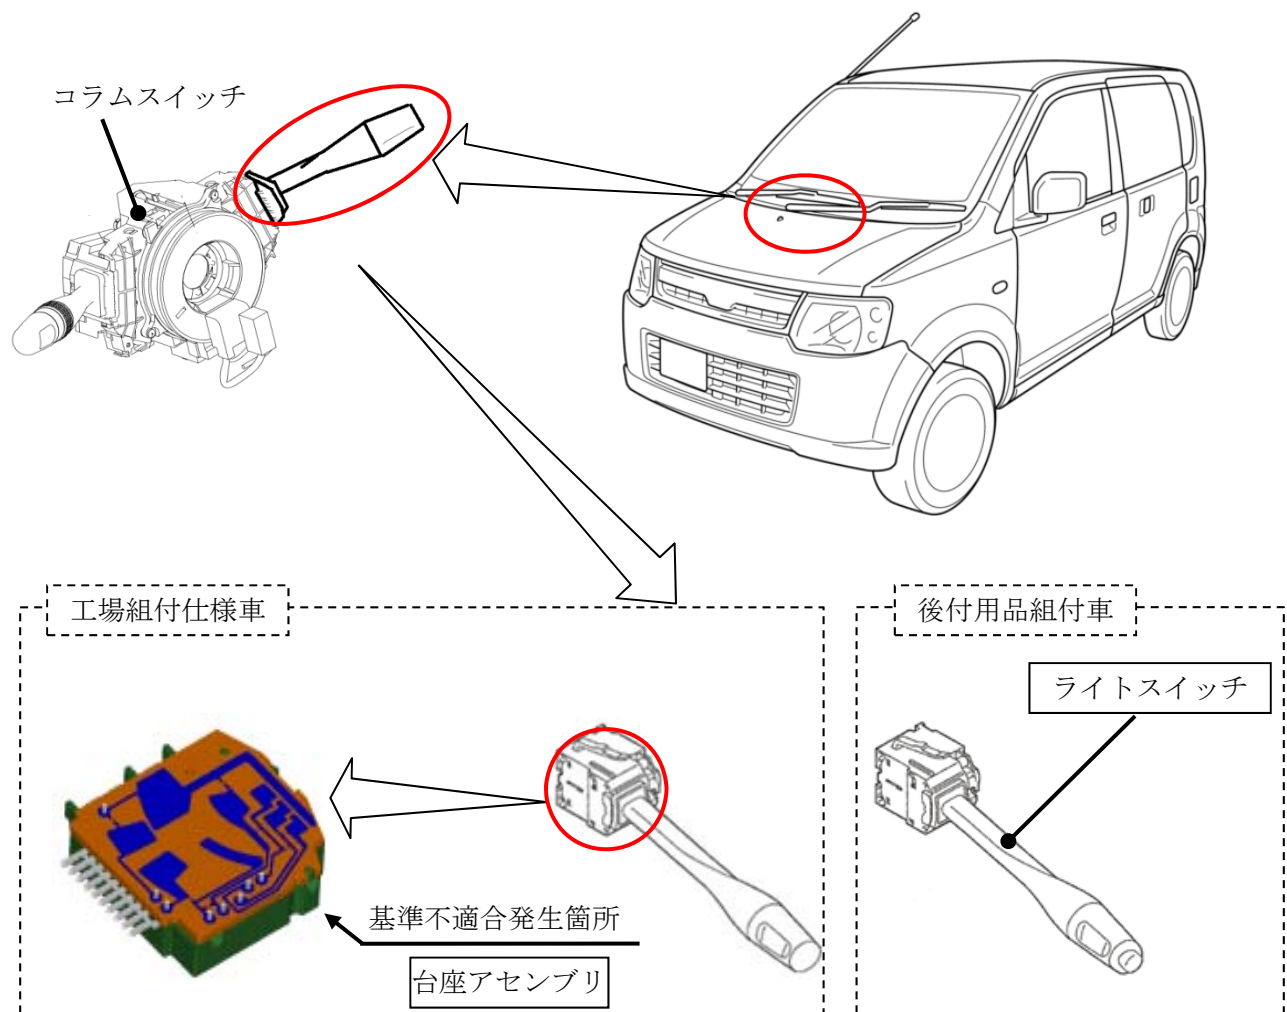

ライトスイッチの基板を固定する台座の構造が不適切なため、熱膨張・収縮の繰り返しにより、台座と基板間のはんだ部に亀裂が発生するものがある。そのため、亀裂部が一時的に導通不良となり、最悪の場合、方向指示器、前照灯等が不灯となるおそれがある。

改善の内容

ライトスイッチが工場組付仕様の車両は、台座アセンブリ（基板をはんだ付けした台座）を対策品に交換する。

後付用品組付の車両は、ライトスイッチを対策品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：運転者席側ドアアヒンジにあるピン頭部に白または黄色のペイントを塗布する。