



改善箇所説明図

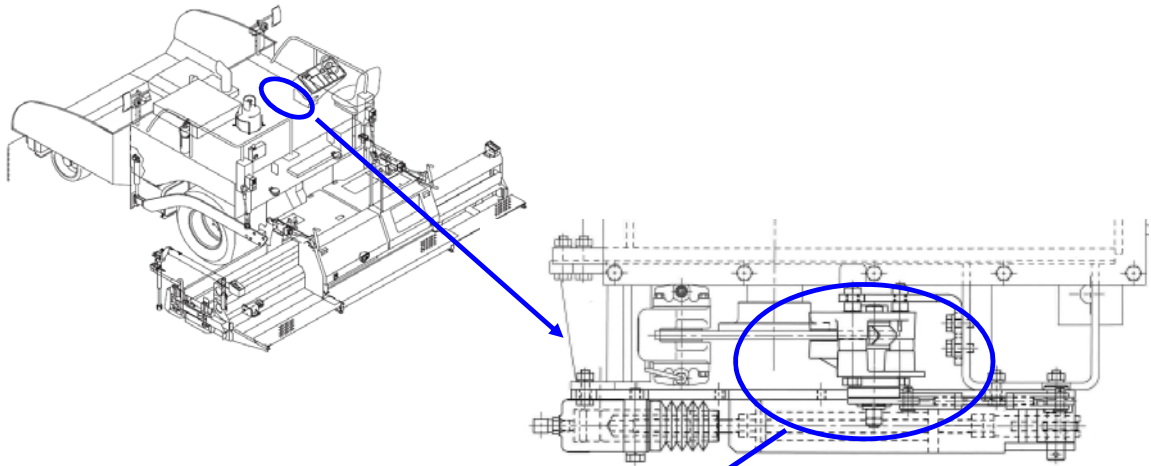

駐車ブレーキ部

【改善前】

【改善後】

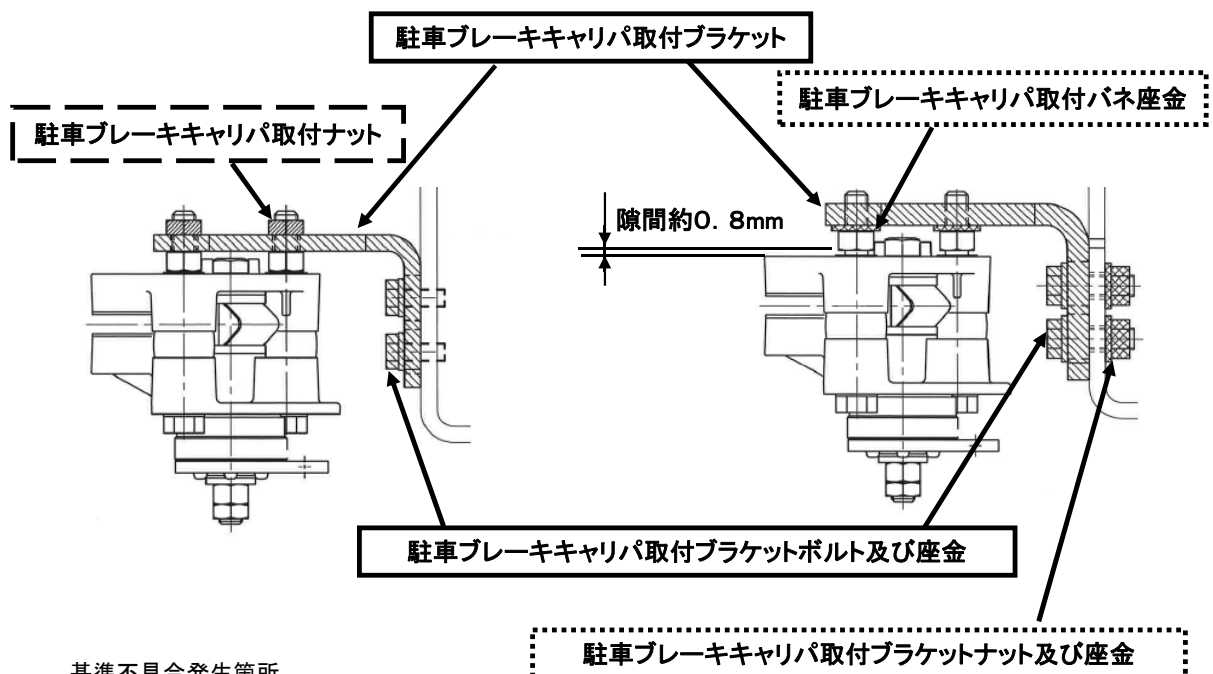

基準不具合発生箇所

アスファルトフィニッシュに備える駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキキャリア取付のボルト・ナット及び当該キャリア取付ブラケットのボルトの締付けが不適切なため、ボルトなどが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落してキャリアがずれることにより、駐車ブレーキの制動力が不足し、最悪の場合駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。

【改善内容】

全車両、駐車ブレーキキャリアを正規の方法で締付ける。また、駐車ブレーキキャリア取付ブラケットを対策品に交換するとともに、固定方法を変更する。

注: は対策部品に交換する部品を示す。

 は新たに追加する部品を示す

 は廃止部品を示す。

識別: 対策完了車両には、操作パネル右上にNo. 3371のステッカーを貼付する。