


改善箇所説明図

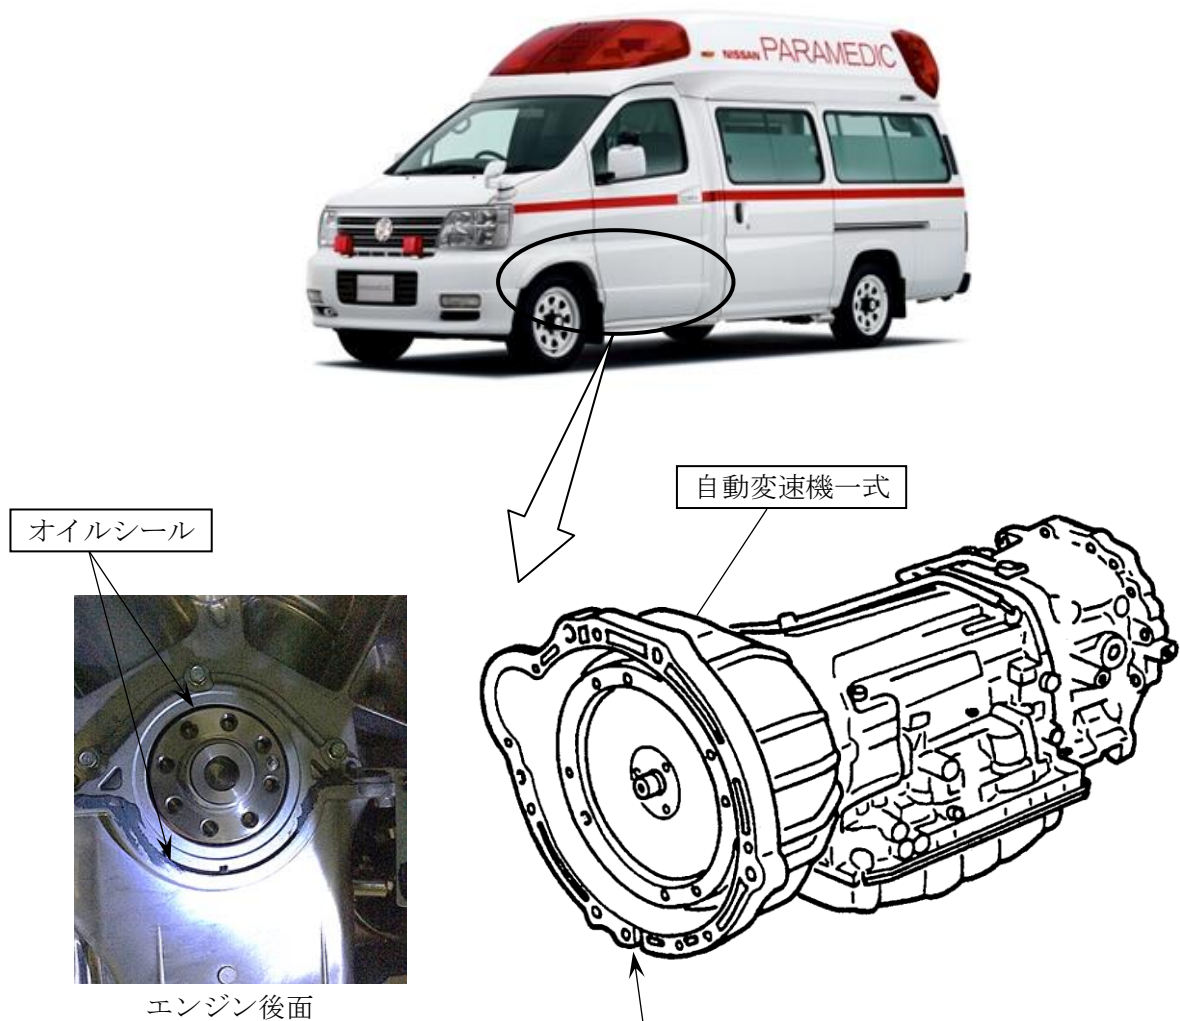

基準不適合発生箇所

救急車の自動変速機において、車両出荷時に実施した点検方法が不適切なため、トルクコンバータが異常発熱して、オイルポンプブッシュの一部が溶損したものがあある。そのため、そのまま使用を続けると、オイルポンプブッシュの損傷が進行してシール性能が低下し、オイルが漏れて、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、自動変速機一式を新品と交換するとともに、エンジンの自動変速機側オイルシールを新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換する部品を示す。