


改善箇所説明図

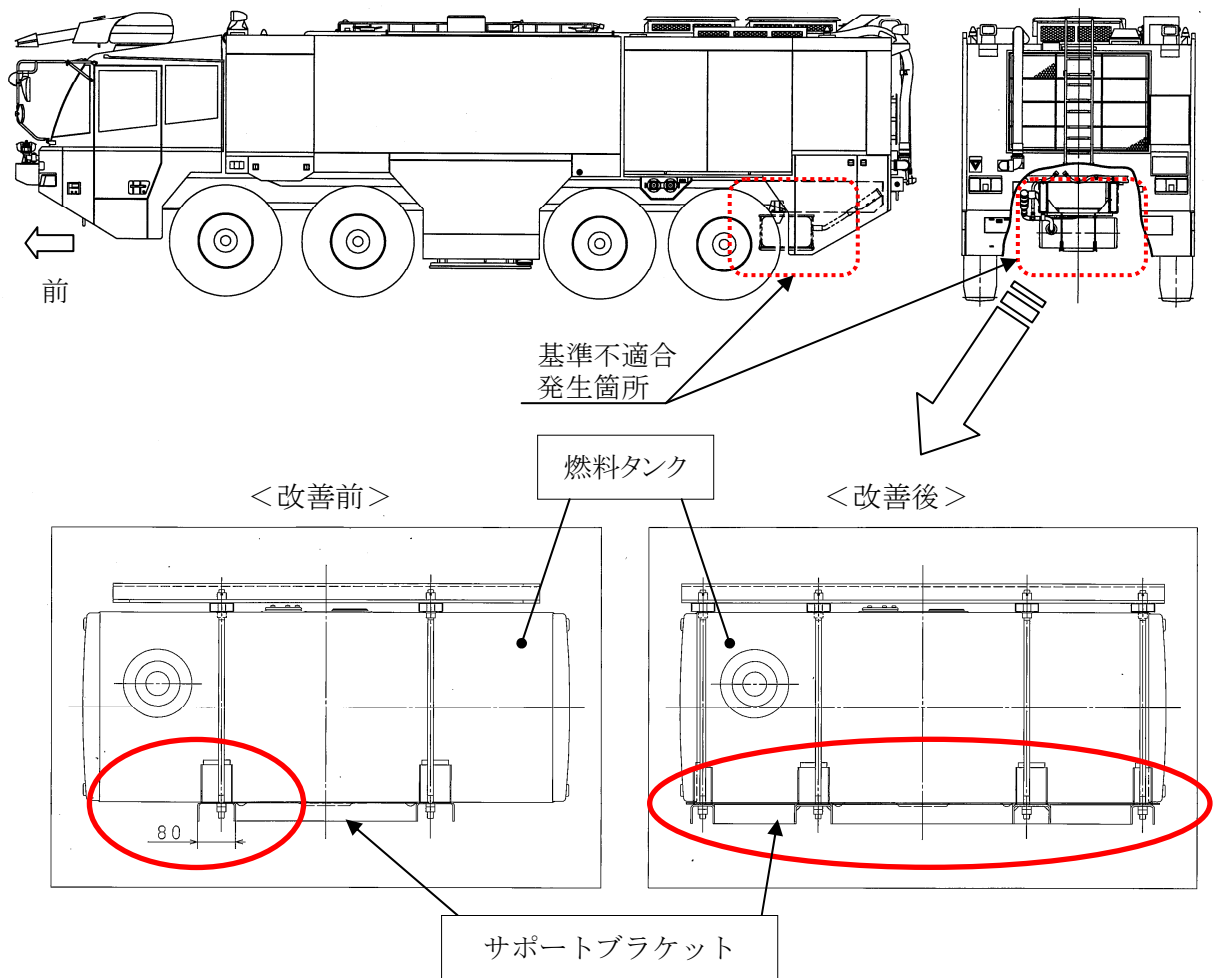

燃料タンクにおいて、燃料タンク及びタンクを固定しているサポートブラケットの形状が不適切なため、車体の振動により燃料タンクの下面に亀裂が発生する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該亀裂部から燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、燃料タンク及びタンクを固定しているサポートブラケットを対策品と交換する。

注: は、交換部品を示す。

識別: 燃料タンク下面全面に鉄板を貼り付けていること及びサポートブラケットの形状がステー2本→4本に変更されていることで識別する。