


改善箇所説明図

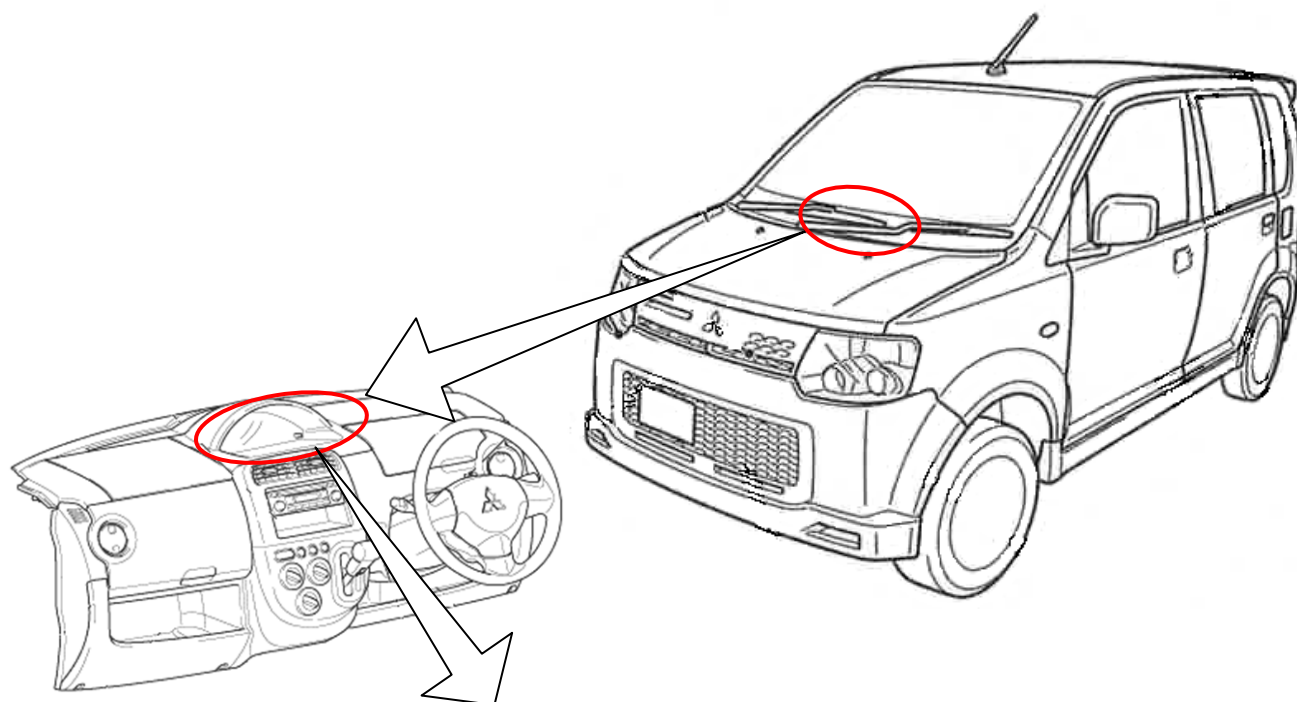

基準不適合発生箇所

コンビネーションメーター

コンビネーションメーター内の基板はんだ付け工程の管理が不適切なため、液晶表示部を固定している樹脂ケースの熱膨張・収縮の繰り返しにより、はんだ部に亀裂が発生するものがある。そのため、液晶表示部回路が導通不良となり、速度計、走行距離計及び燃料計等が表示不良となるおそれがある。

改善の内容

全使用者に対し当該不具合について周知し、表示不良の申し出があった場合はコンビネーションメーターを対策品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：運転者席側ドアアッパーヒンジのドア側取付けボルト（下側）頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。