
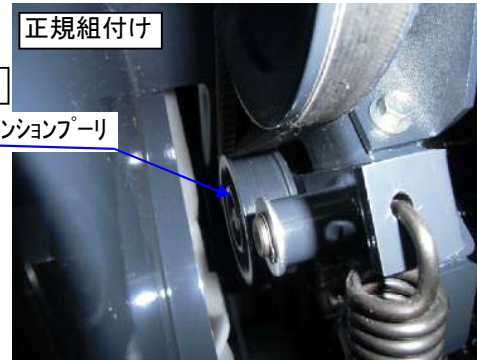
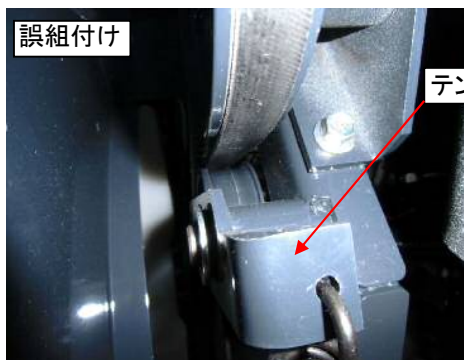


## [改善箇所説明図]

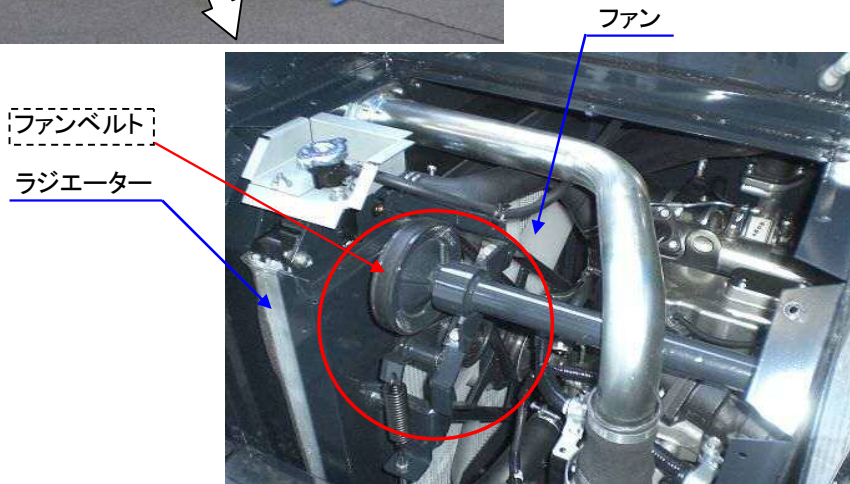

注：    は、点検、組み替え部品を示す。  
   は、損傷がある場合に交換する部品を示す。

### 不具合発生箇所

ラジエーター冷却用ファンベルトにおいて、作業指示が不適切なため、テンションアームの組み付け方向を逆に組み付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ファンベルトが損傷したり、テンションブーリから外れ、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートに至るおそれがある。

### 改善内容

全車両、テンションアームの組み付け方向を点検し、正規の方向に組み替える。また、テンションアームが誤組みされていたものはファンベルトを点検し、損傷がある場合は新品に交換する。

### 識別

テンションアームに白色ペイントを塗布する。