


改善箇所説明図

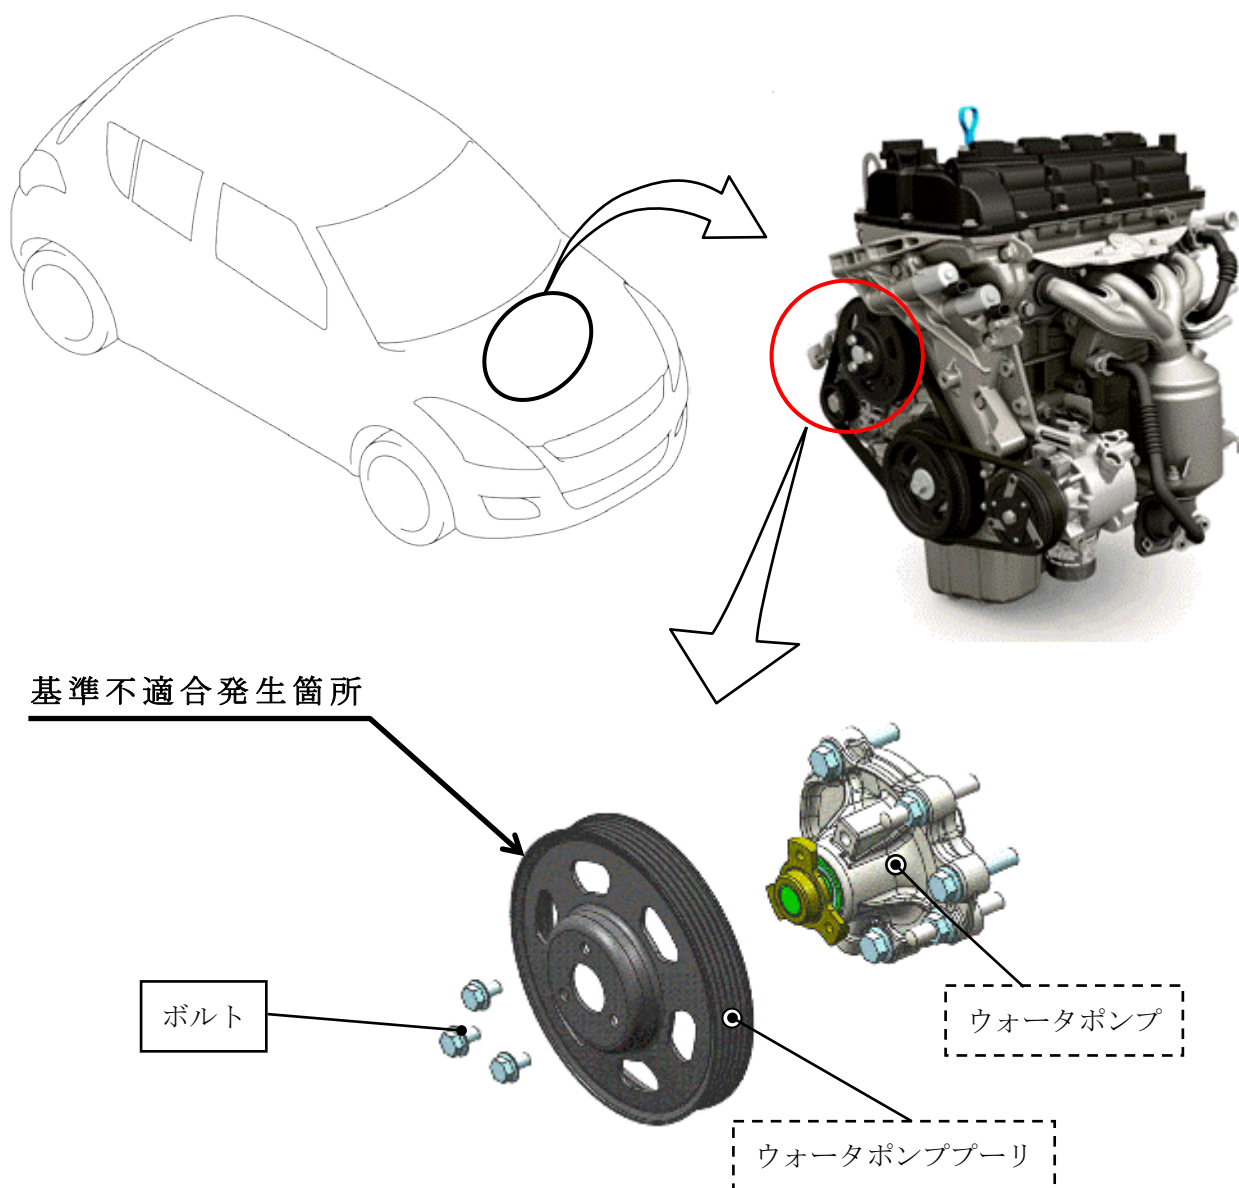

基準不適合発生箇所

ウォーターポンプとウォーターポンププーリを締結するボルトの締結力が不足しているため、当該ボルトが緩み、異音が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが脱落して補機ベルトが外れ、発電不良及び冷却不良により警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ウォーターポンププーリ締結ボルトの締付けトルクを点検し、緩みのあるものはウォーターポンプとウォーターポンププーリを新品に交換するとともに、締結ボルトを対策品に交換し、改善した規定トルクにて締付ける。緩みのないものは、締結ボルトを対策品に交換し、改善した規定トルクにて締付ける。

識別：ID プレートに白色のシールを貼付する。

注： は、交換する部品を示す。

は、点検結果によって交換する部品を示す。