


改善箇所説明図

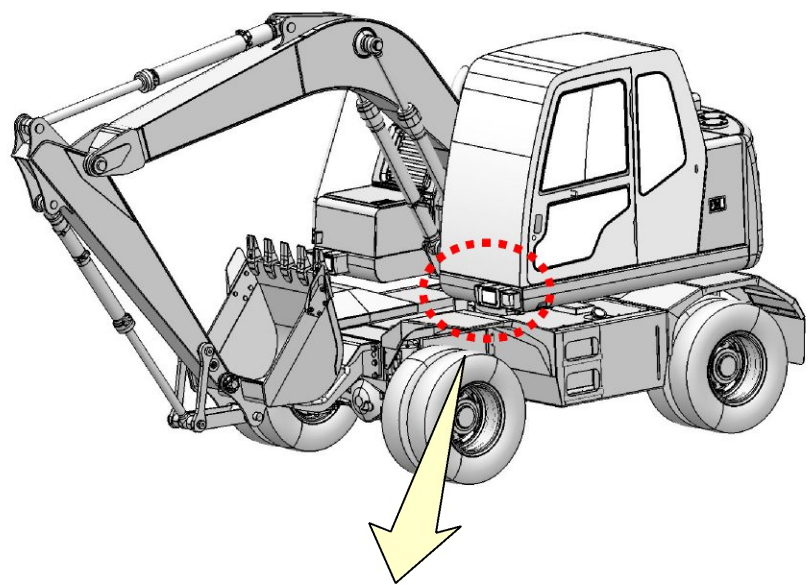

運転者席床下カバーを取外した状態

かじ取ハンドル
制御弁

配線

アップフレーム

車両前方

改善前

改善後

基準不適合発生箇所

運転者席床下に配索した電気装置の配線において、配線の固定位置が不適切なため、かじ取ハンドルを運転者側に角度調節した場合に、配線とかじ取ハンドル制御弁が干渉することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両の振動等により当該配線が損傷、短絡して、最悪の場合、ヒューズが溶断し、駐車ブレーキの解除が出来なくなるおそれがある。また、前照灯、車幅灯、および方向指示器等が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、配線の固定位置を点検し、不適切なものは修正を行う。また、配線に損傷がある場合は配線を修理する。

注： は必要に応じて措置する部品を示す。