



改善箇所説明図

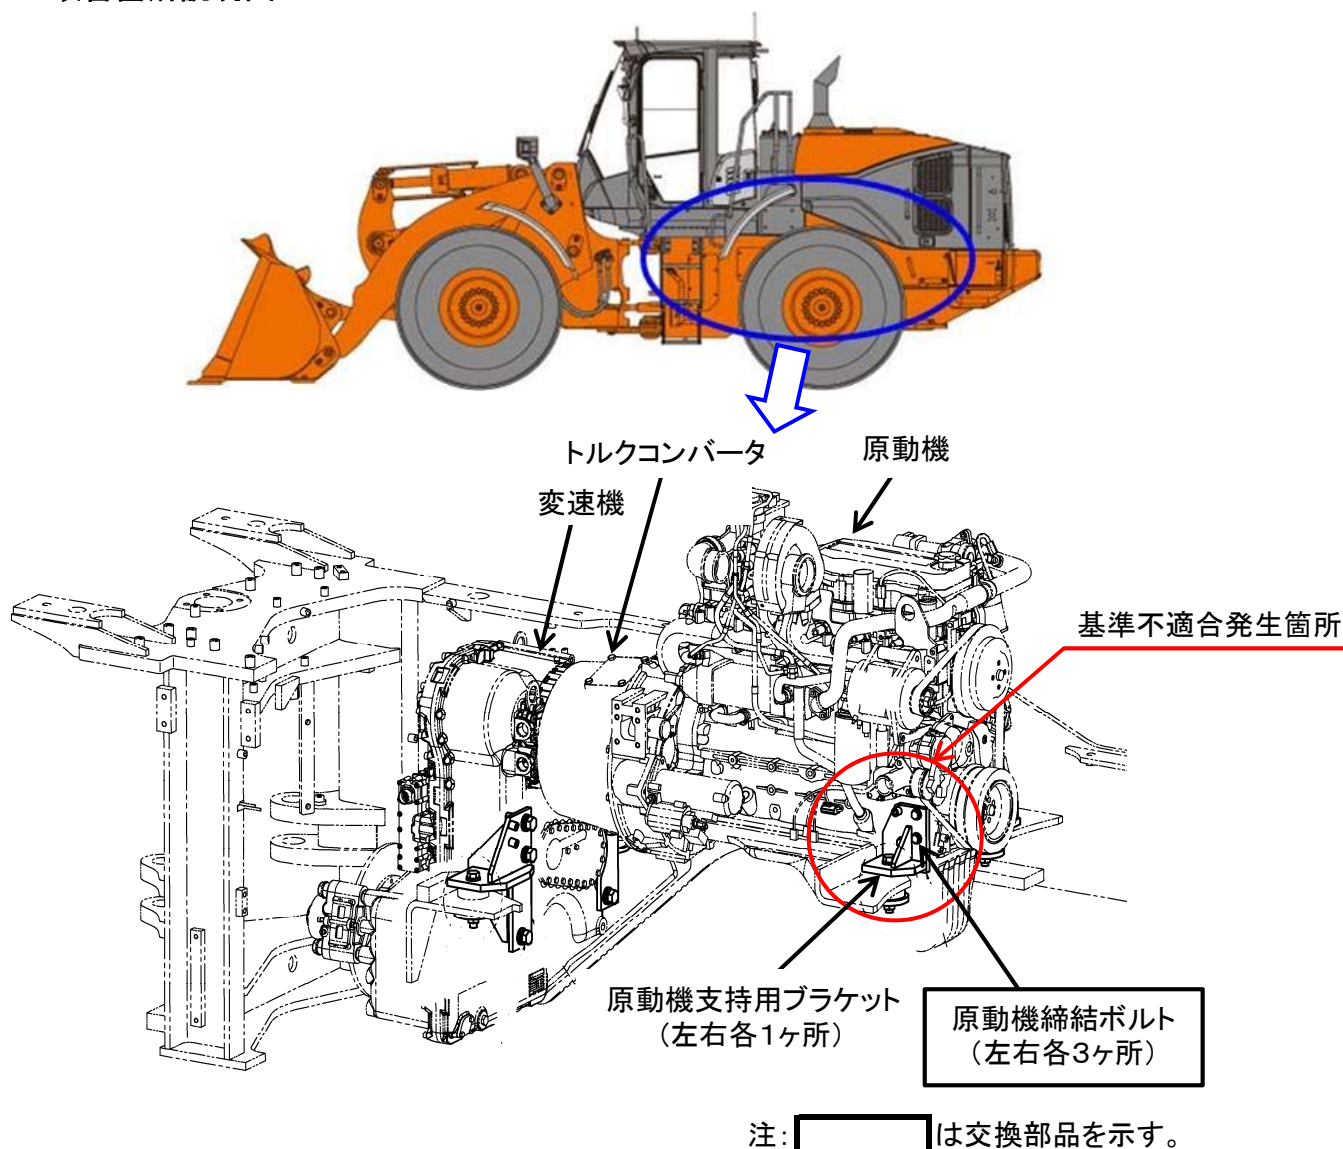

原動機支持用ブラケットにおいて、座面の塗装指示が不適切なため、塗装膜が潰れて締結ボルトの締結力が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトの緩みが進行して、最悪の場合、ボルトが脱落し原動機を支持できなくなるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、締結ボルト座面の塗装膜を除去し、ボルトを新品に交換する。

識別：対策完了車については、原動機支持用ブラケットに白色ペンキを塗布する。

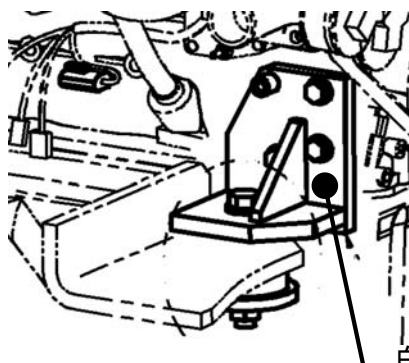

白色ペンキを塗布する(左右各1ヶ所)