


改善箇所説明図①

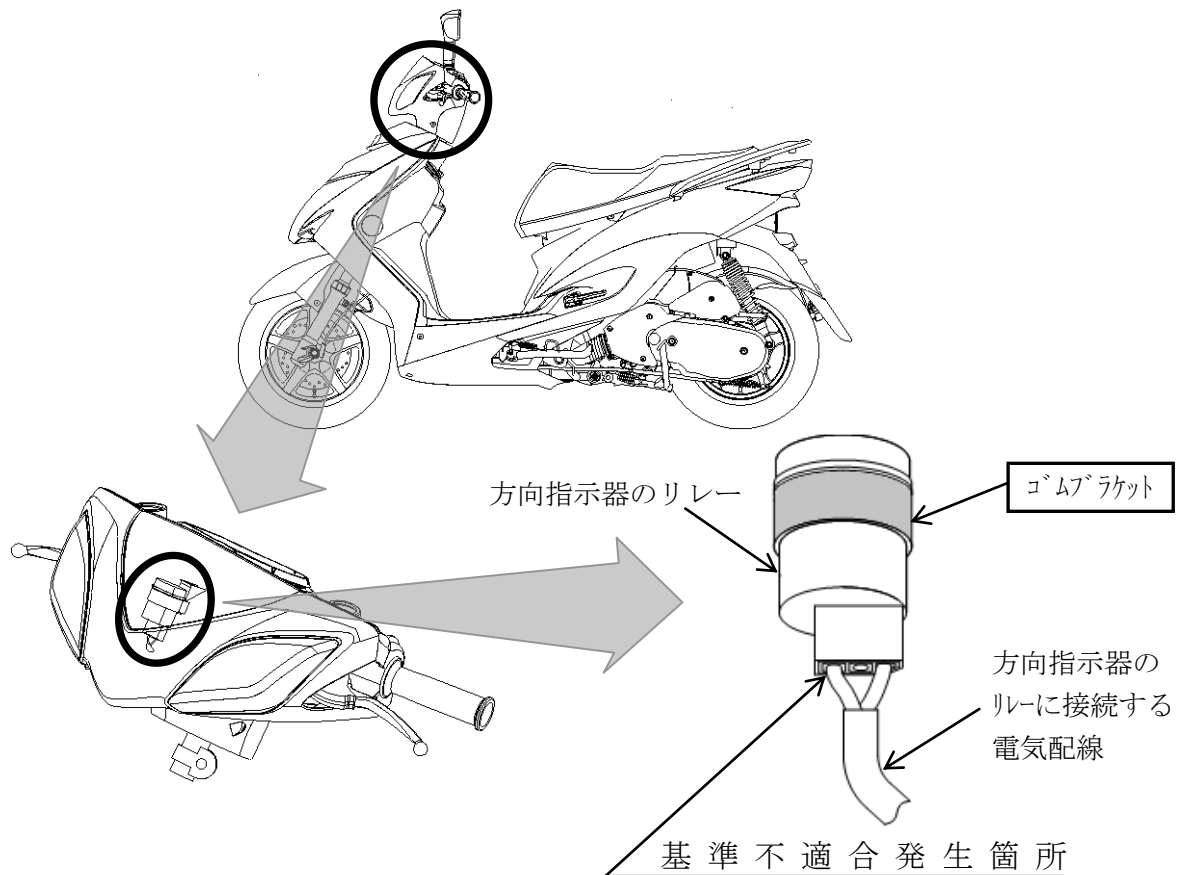


方向指示器のリレーの固定方法が不適切なため、当該リレーに接続する電気配線が走行中の振動により屈曲することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該電気配線が屈曲を繰り返すことで断線し、方向指示器が不灯となるおそれがある。


改善の内容：全車両、方向指示器のリレーを取り付けるゴムブラケットを対策品へ変更する。

また、電気配線に対策用のサブハーネスを取り付けるとともに、クランプを追加し電気配線を固定する。

改善前

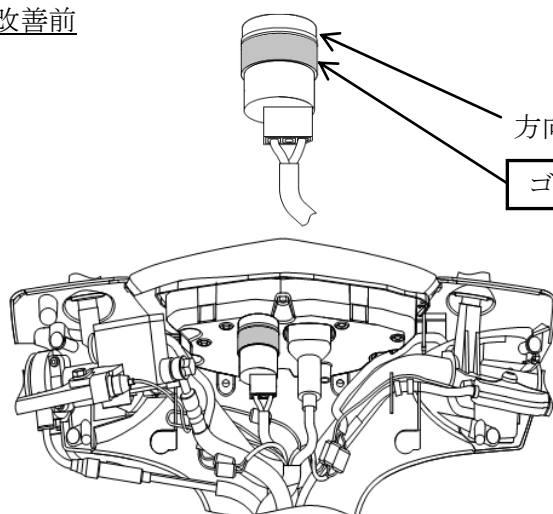

改善後

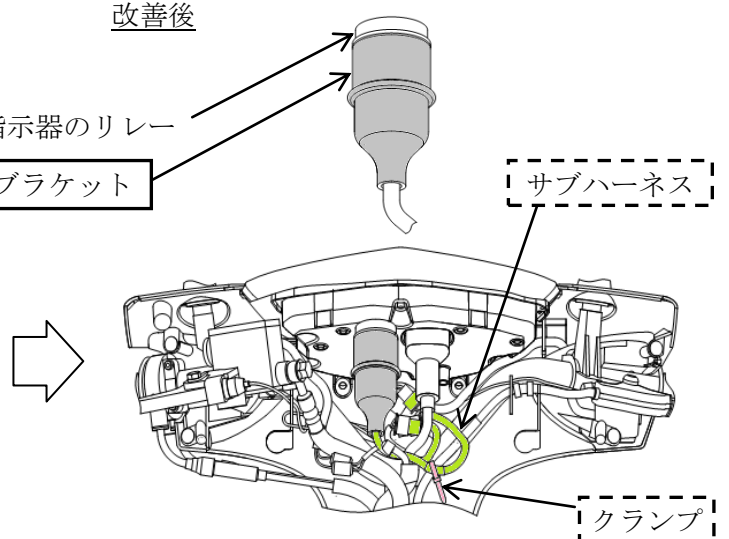

識別：サイドスタンド取り付け部付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。
 は追加部品を示す。