


改善箇所説明図

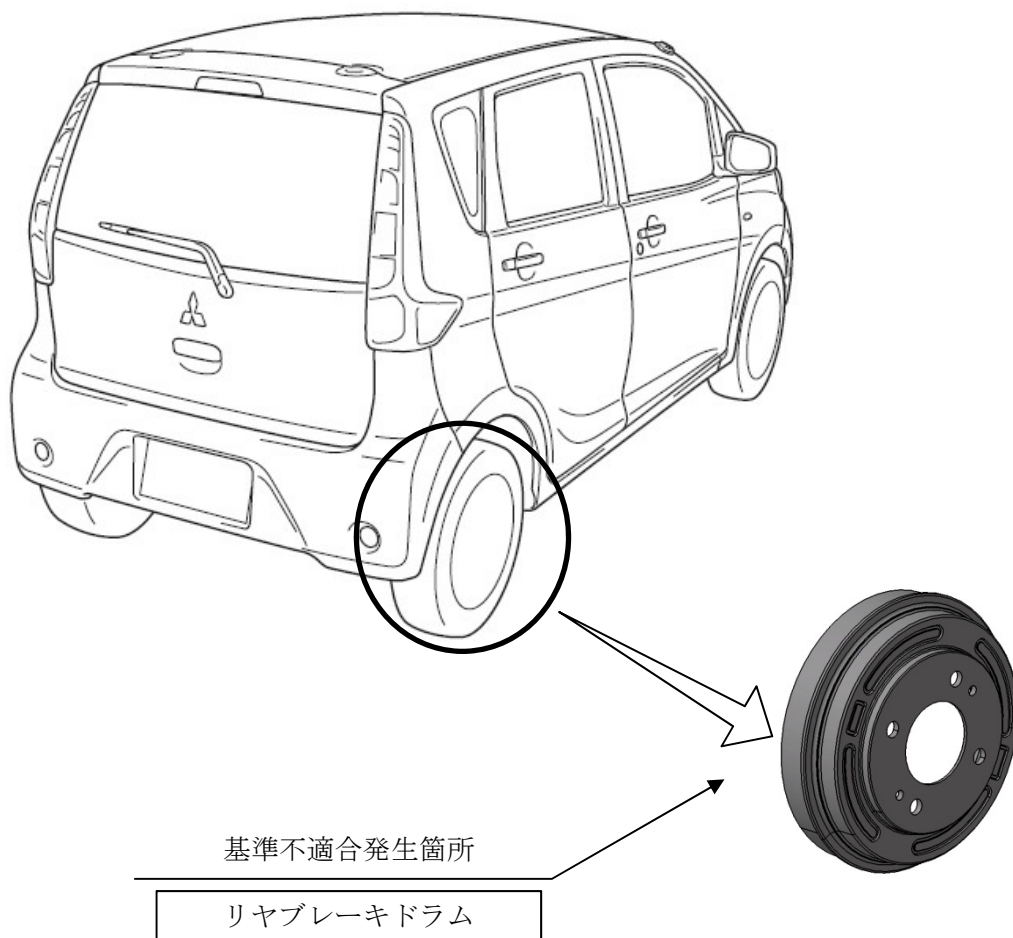

四輪駆動車のリヤブレーキにおいて、ドラム取外し用ネジ穴の位置が不適切なため、当該ネジ穴からブレーキドラム内に水が浸入し、その状態で外気温が低い環境下に停車すると、浸入した水が凍結することがある。そのため、リヤブレーキがロックしてタイヤが回転できなくなり、最悪の場合、路面状況によっては横滑りするおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤブレーキドラムを対策品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：運転者席側ドアチェックのボデー側取付けボルト頭部に白または黄色ペイントを塗布する。