




改善箇所説明図

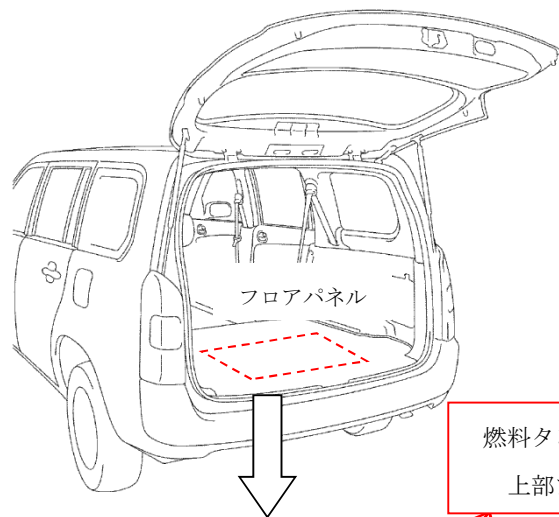

注： は交換部品を示す。

燃料タンク取付用
上部プレート

タンクブラケット

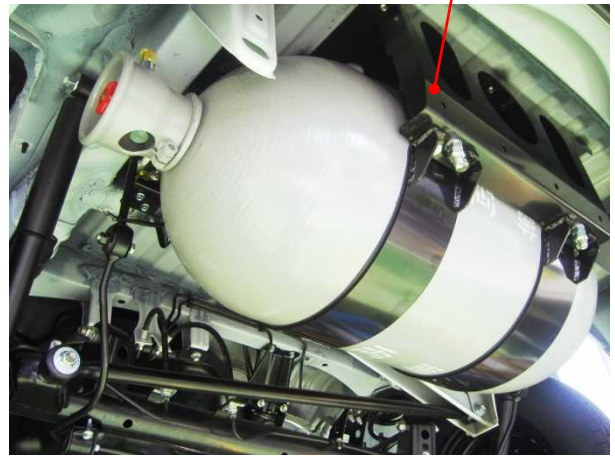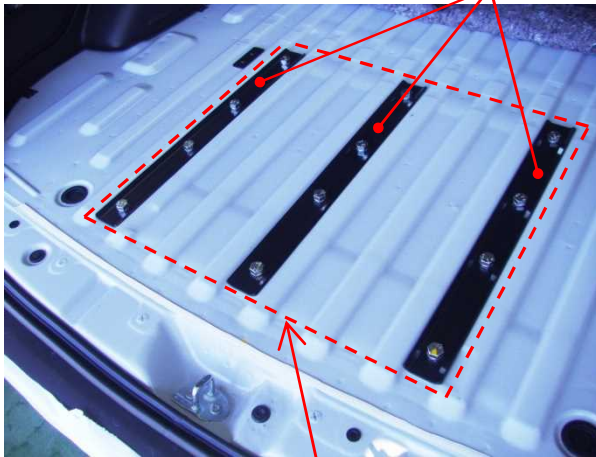

不具合発生箇所

天然ガス/ガソリン併用仕様に改造した車両のフロアパネルにおいて、燃料タンク（ガス容器）取付部の強度検討が不足していたため、当該フロアパネルに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、フロアパネルが割れて燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、フロアパネルの亀裂の有無を確認し補修の上、タンクブラケット等を対策品に交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、暫定対策を実施した後、準備ができ次第、恒久対策を実施する。

（暫定対策）

- ・フロアパネルに割れが発生しているものについてはフロアパネルを補修し、亀裂が発生しているものについてはシーラ剤、又はシーラテープにより防水対策を施す。
- ・燃料タンク取付用上部プレートを対策品に交換する。

（恒久対策）

- ・フロアパネルに亀裂が発生しているものについてはフロアパネルを補修する。
- ・燃料タンク取付用上部プレートを追加し、タンクブラケットを対策品に交換する。

識別：改善実施済車両には車台番号1ケタ目下に黄ペイントを塗布する。