

# 改善箇所説明図



## 基準不適合箇所


エンジン制御器に電源を供給する回路において、電源ヒューズに誤った配線端子固定ボルトを使用したものがある。そのため、固定ボルトがヒューズホルダの隔壁に干渉して、配線端子の締め付けが不十分となり電源が供給されず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。



## 改善措置の内容


全車両、固定ボルトを良品に交換する。  
また、ヒューズホルダを新品に交換する。

## 改善前

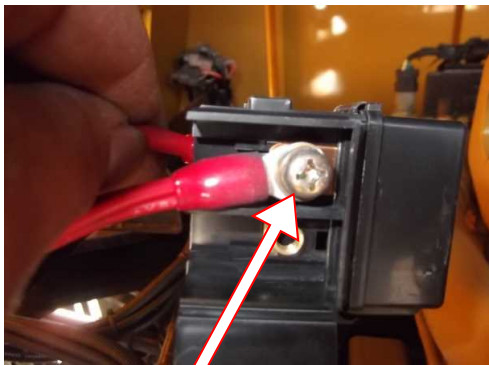

誤った固定ボルトを使用したため、隔壁に干渉し配線端子の締め付けが不十分となる。

## 改善後

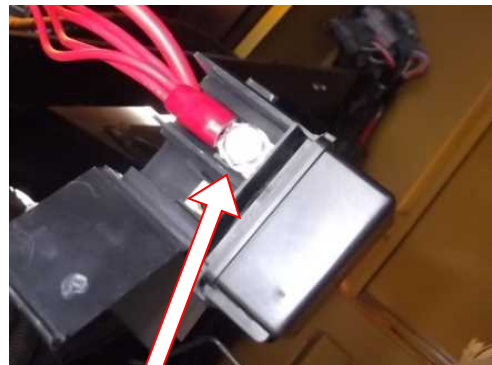

固定ボルトを良品に交換する。

注：   は交換部品を示す。  
識別： 改善実施済車は、部品の形状で判断できるので特別な識別表示は行わない。