


改善箇所説明図

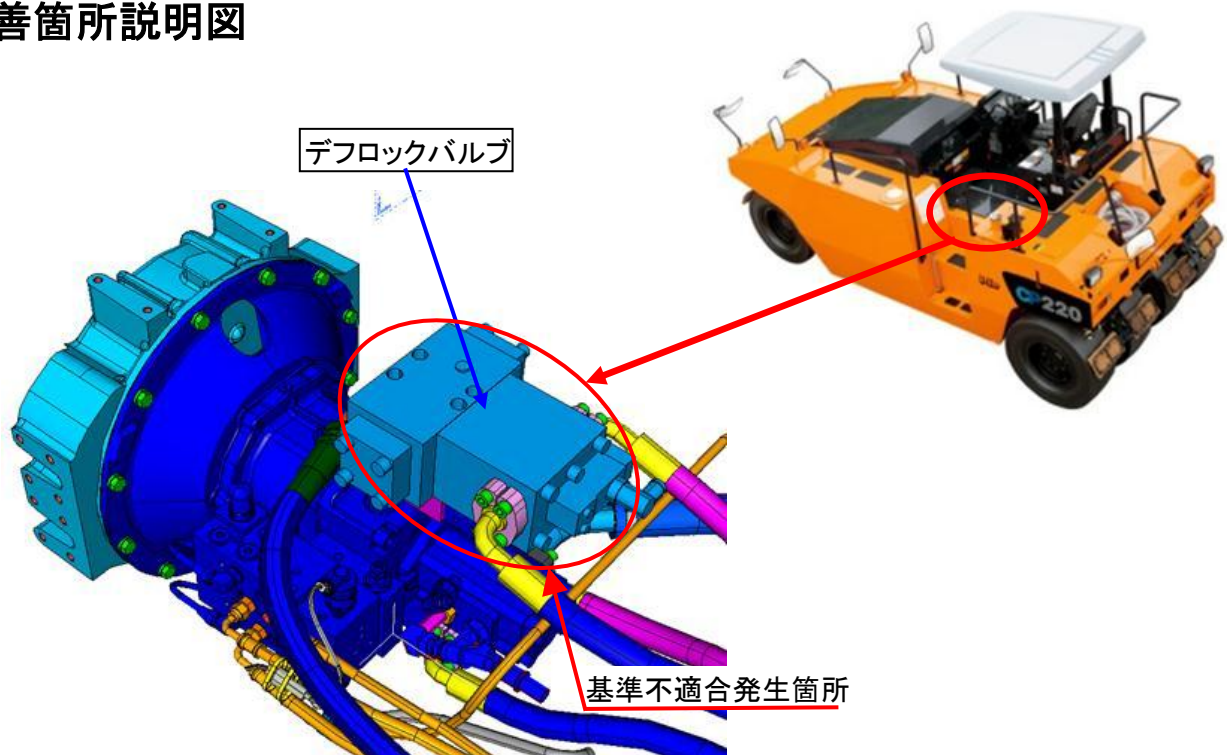

デフロック装置を装備したロードローラにおいて、デフロック装置の油圧回路が不適切なため、デフロック使用時に高圧が発生し、走行モーターに過大な負荷がかかることがある。そのため、高い頻度でデフロックを使用した場合に、走行モーターの軸受けの消耗が早まり、最悪の場合、走行モーターが破損して走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、デフロック装置の油圧回路を変更した対策品に交換する。

識別: スイッチの形状が異なっていることから目視で識別可能。