


## 改善箇所説明図

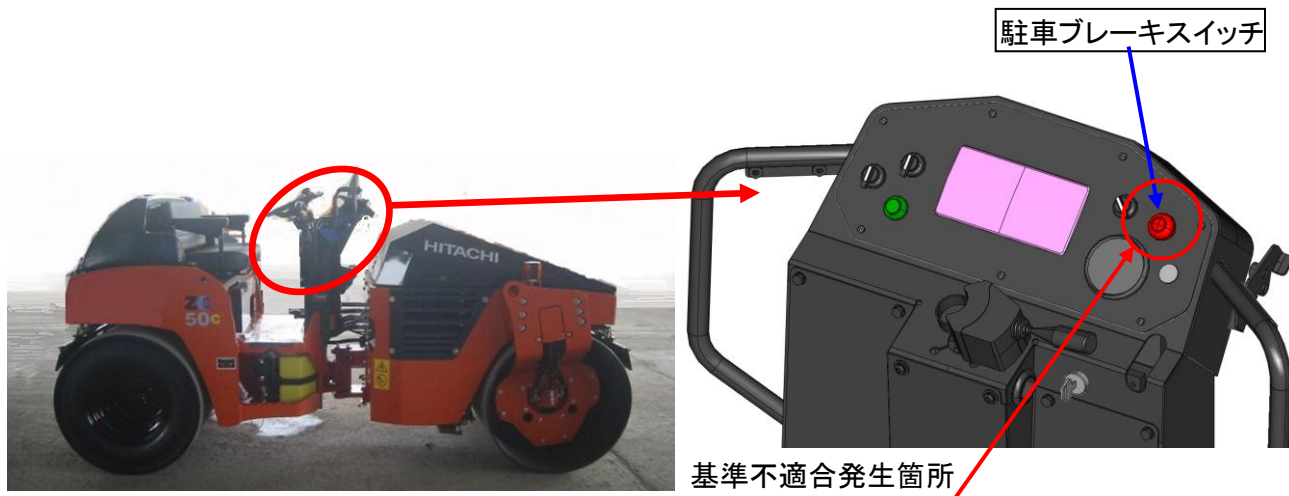

押しボタン式の駐車ブレーキスイッチにおいて、製造工程での加工が不適切なため、スイッチ内部の摺動部分の隙間が狭いものがある。そのため、外気温度が低い場合、当該スイッチ本体が温度低下により収縮することで摺動部分の抵抗が増加し、最悪の場合、駐車ブレーキスイッチを操作しても駐車ブレーキの解除が出来なくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、駐車ブレーキスイッチを対策品に交換する。

識別：押しボタンの内側に青文字でAとスタンプする。