


改善箇所説明図

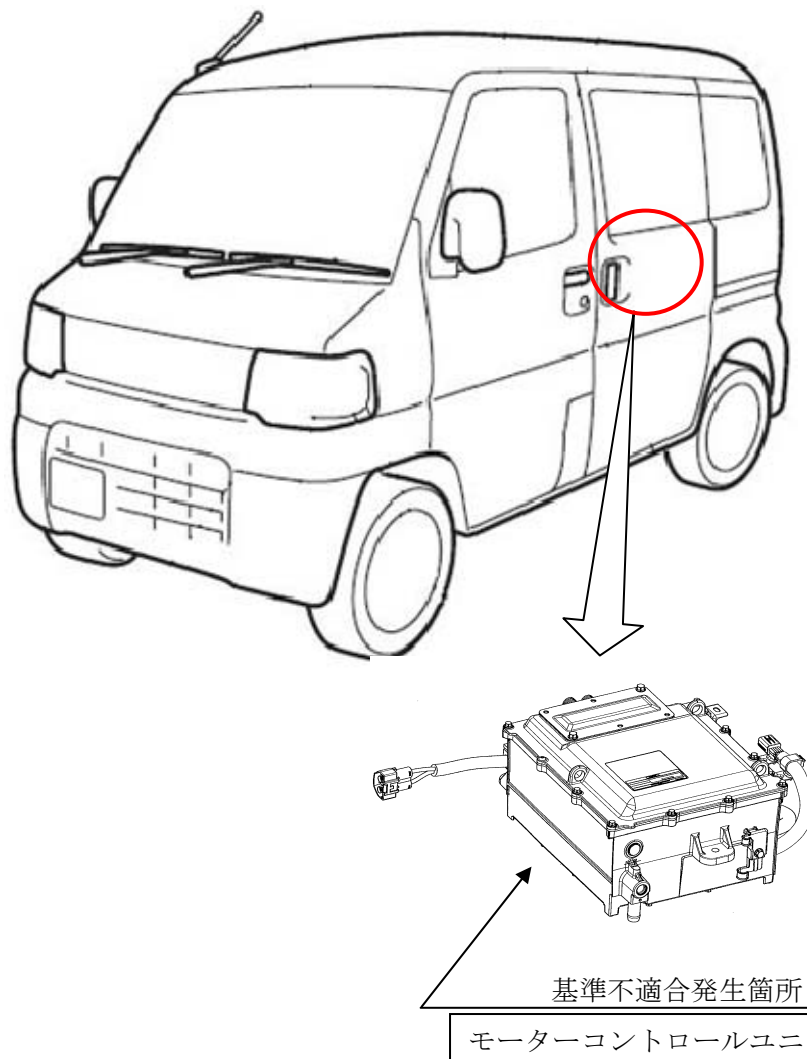

駆動用モーターを制御するモーターコントロールユニット（MCU）において、内部の絶縁基板の製造工程管理が不適切なため、当該絶縁基板の絶縁抵抗が低下するものがある。そのため、回路電圧が不安定となり、警告灯が点灯するとともに、フェールセーフ制御により駆動用モーターの出力が制限され、最悪の場合、再起動不可及び駆動用バッテリーへの充電不可となるおそれがある。

改善の内容

全車両、モーターコントロールユニット (MCU) を良品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：ブレーキペダルアームの左側面に白または黄色のペイントを塗布する。