


改善箇所説明図 ①

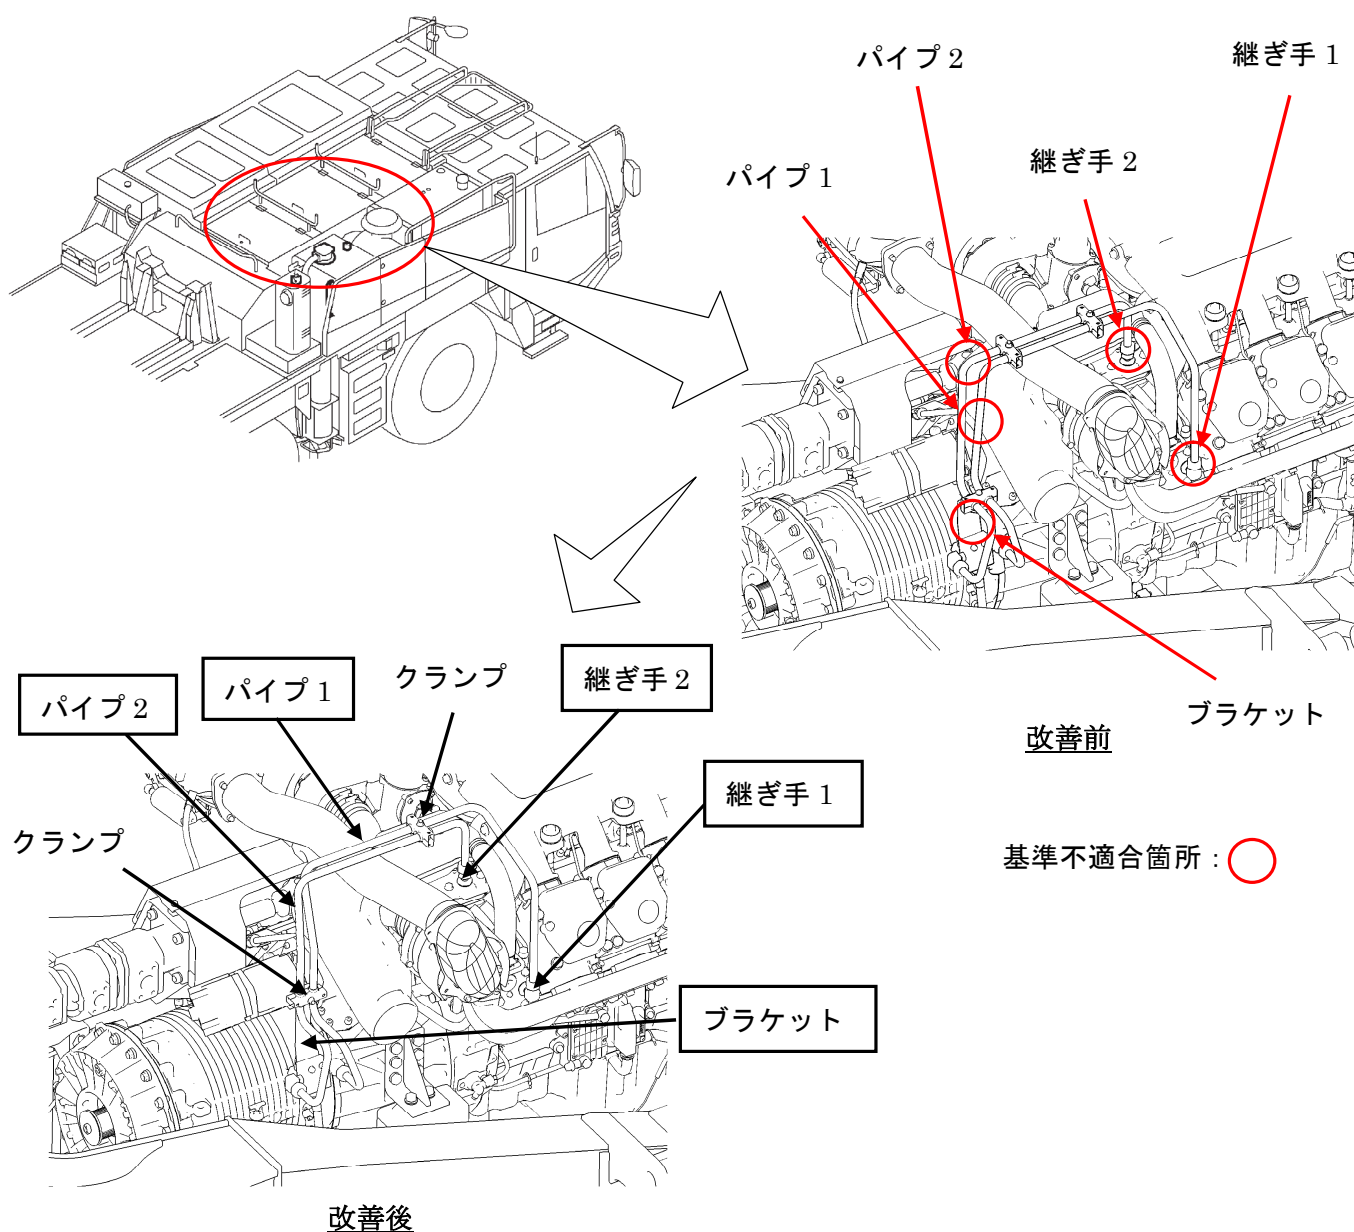

クレーン用台車の制動装置において、エアコンプレッサ配管の固定方法が不適切なため、原動機の振動で配管継ぎ手部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行してエアが漏れ、最悪の場合、主ブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアコンプレッサ出口配管のクランプ位置を変更したブラケットと出口配管に交換する。

注：□ は、変更する部品を示す。