


改善箇所説明図

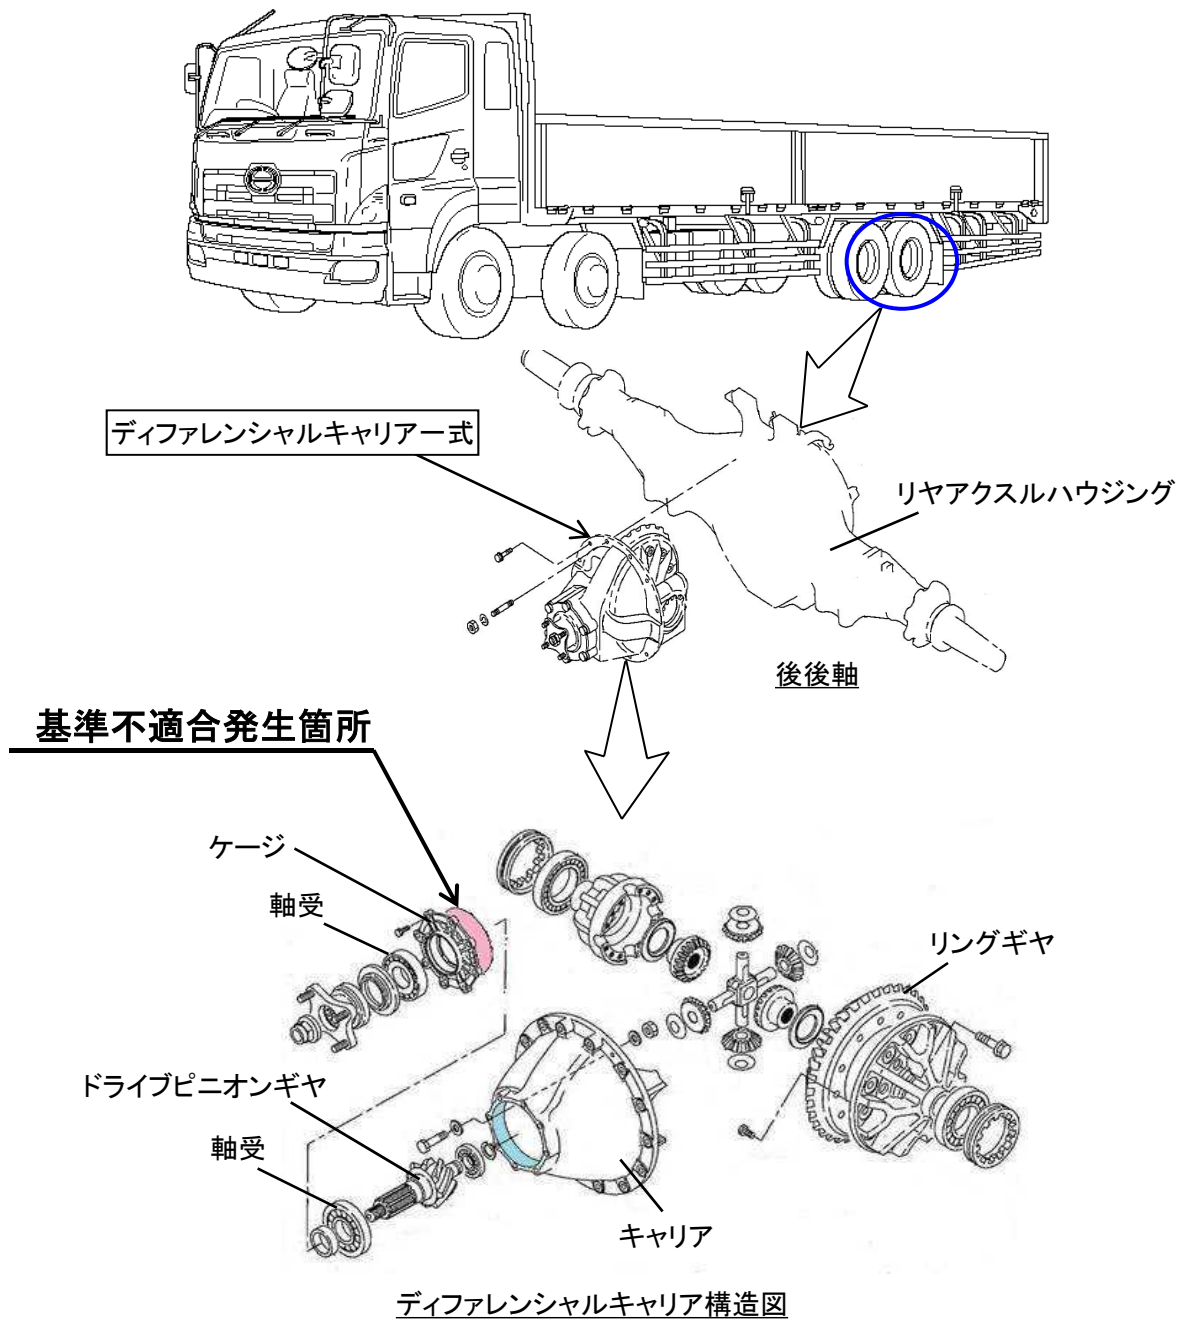

注： 内は交換する部品を示す。

低床式後2軸駆動の大型トラックの後後軸ディファレンシャル(差動装置)において、ドライブピニオンギヤの軸受を保持するケージの加工が不適切なため、ケージとキャリアの嵌合部にガタが生じ、ドライブピニオンギヤの軸がずれて、リングギヤとの噛み合いが浅くなる。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リングギヤが欠損し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、後後軸のディファレンシャルキャリアー式を良品と交換する。

識別： ネームプレートに黄色ペイントを塗布する。