

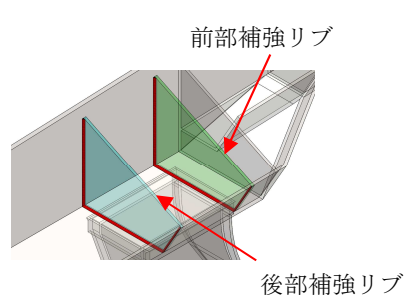


改善箇所説明図


改善箇所 型式：日車 ATL110LNG 11ton 積みLNG運搬用タンクセミトレーラ

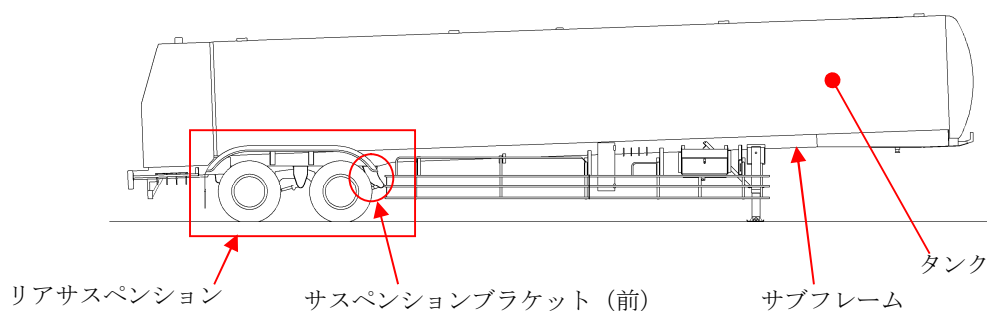

サスペンションブラケット（前）部
サブフレーム内部構造

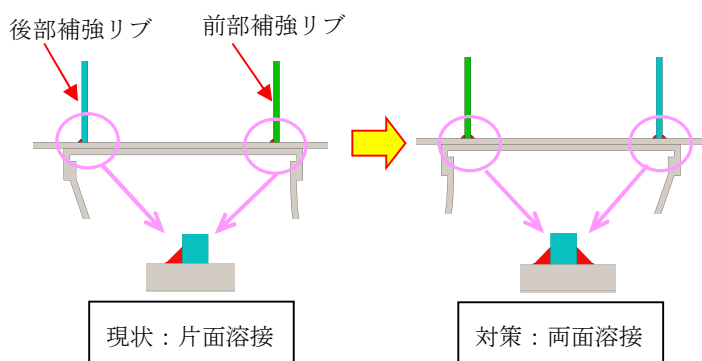

改善対策

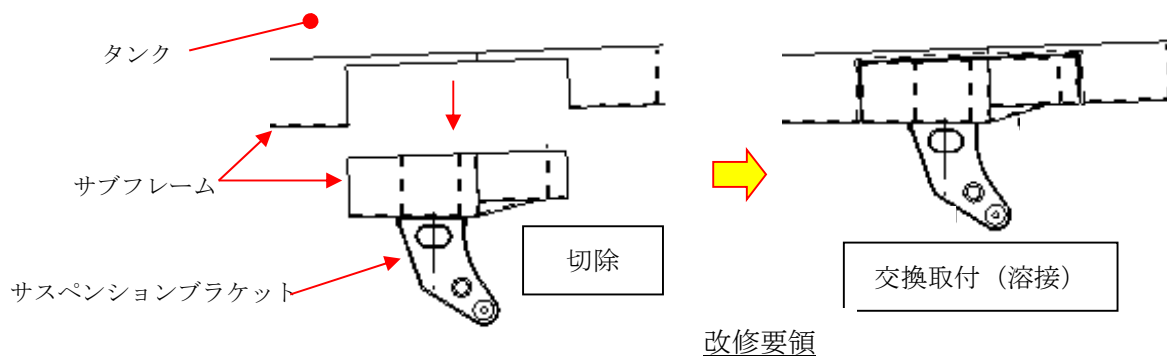

改修要領

タンクセミトレーラにおいて、サスペンションブラケット取付部の補強リブの溶接強度が不足しているため、制動時に発生する応力により溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して補強リブが破損し、最悪の場合、サスペンションブラケットがサブフレームから外れて、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

- 全車両、サブフレームの一部を切除し、対策した補強リブを組み込んだサブフレームを組み付ける。