


改善箇所説明図

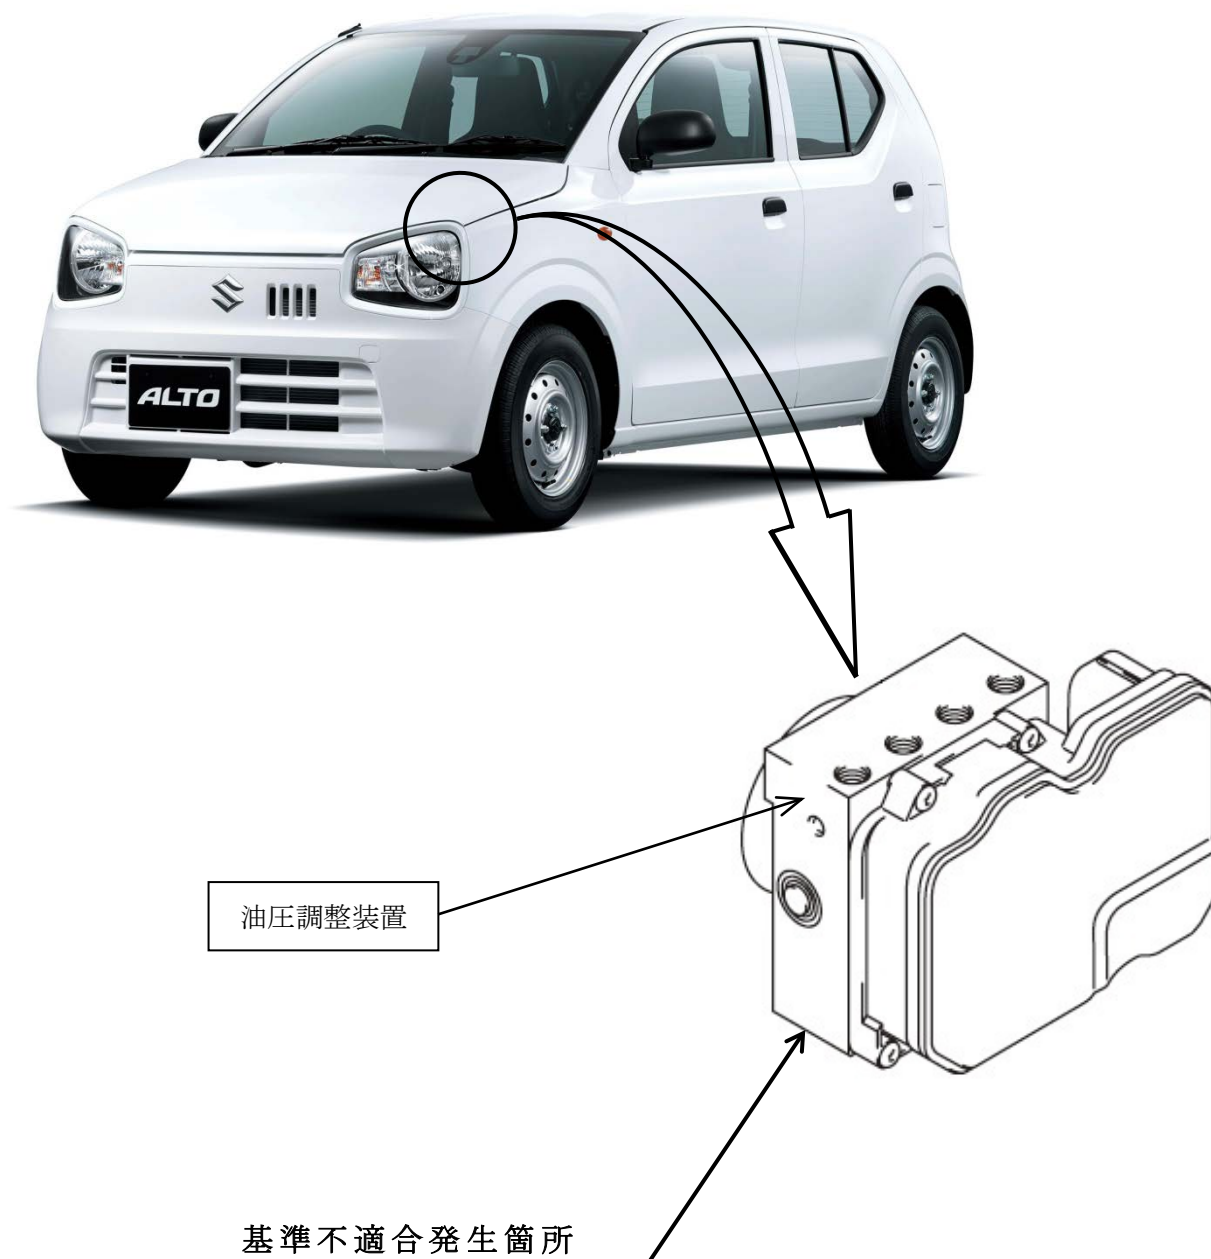

アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）の油圧調整装置において、構成部品の形状が不適切なため、圧入組付け時に樹脂製の異物が発生することがある。そのため、当該異物が油圧制御弁などに噛み込んでＡＢＳ作動時に調圧が遅れて、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、ＡＢＳの油圧調整装置を良品と交換する。

識別：ID プレートに赤色のシールを貼付する。

注： は、交換する部品を示す。