


改善箇所説明図

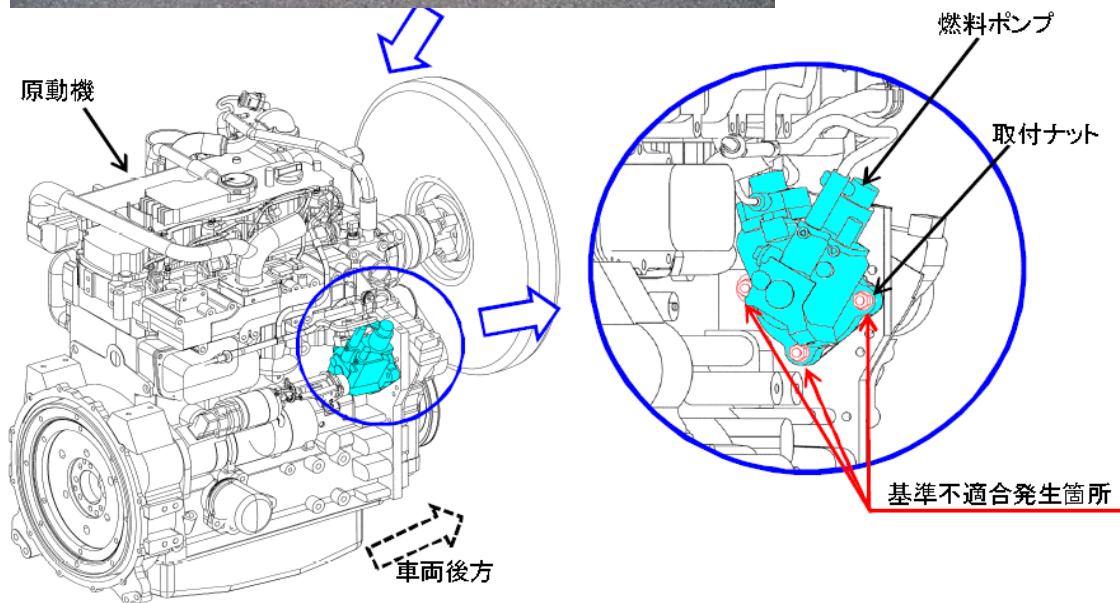

原動機の製造が不適切なため、燃料ポンプ取付ナットの締め付けが不十分なものがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩み燃料ポンプが振動し、最悪の場合、燃料パイプが損傷して燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ポンプ取付ナットの締め付けを確認し、正規トルクで締付ける。

識別： 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No.3618のステッカーを貼付する。