



改善箇所説明図

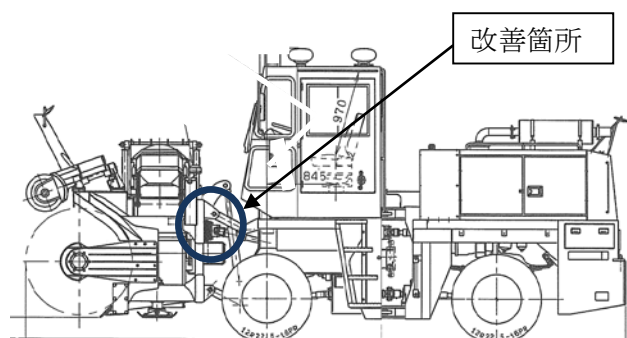


ニイガタ JDS-NR6A 外観側面図

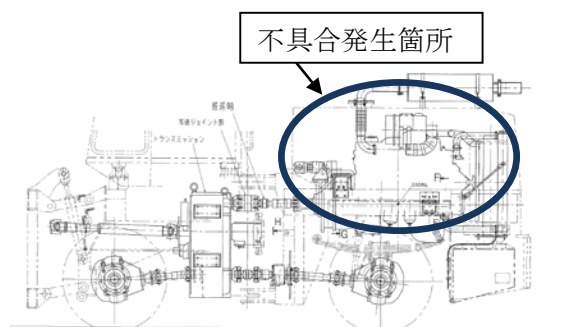

動力伝達図

クランクシャフト概略図

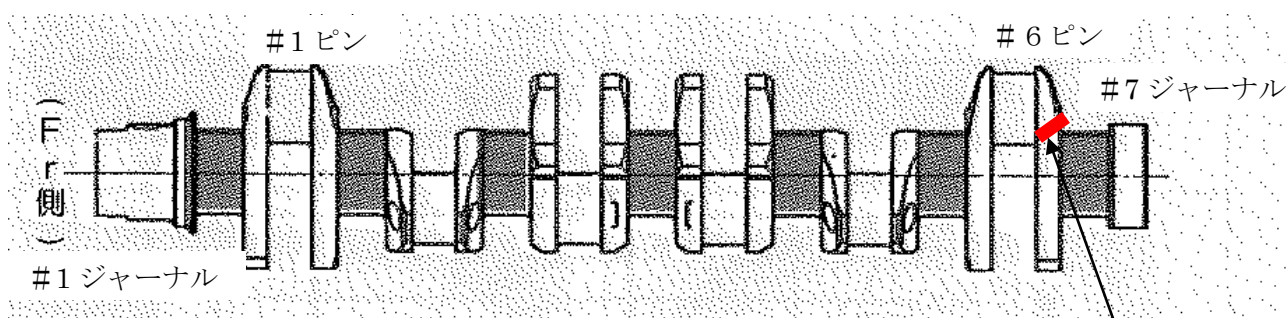

不具合の内容

ロータリ除雪車において、過大な負荷の伝達を防止するための部品の設計が不適切なため、除雪装置からの過大な負荷が、原動機のクランクシャフトに伝わることもある。そのため、当該シャフトに過大な負荷が繰り返し加わると、クランクシャフトに亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、折損して、異音が生じ、回転が不安定となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両クランクシャフトを点検し、

- (1) 亀裂があった場合は、クランクシャフトを新品に交換すると共に、シャープピンを対策品に交換する。
- (2) 亀裂がない場合は、シャープピンを対策品に交換する。

識別：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No.3641 のステッカーを貼付する。

