
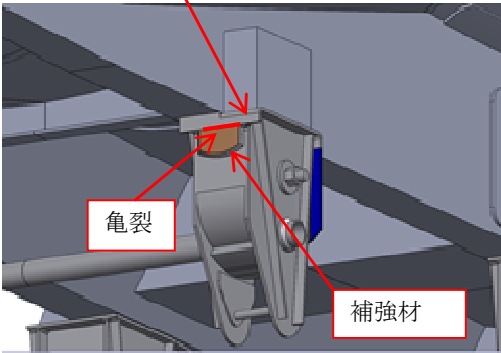
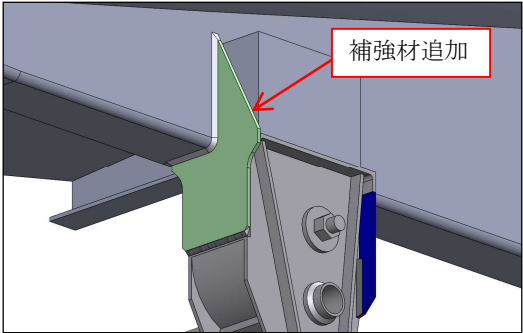


改善箇所説明図 ②

I 型断面フレームの車両、箱型断面フレームの車両

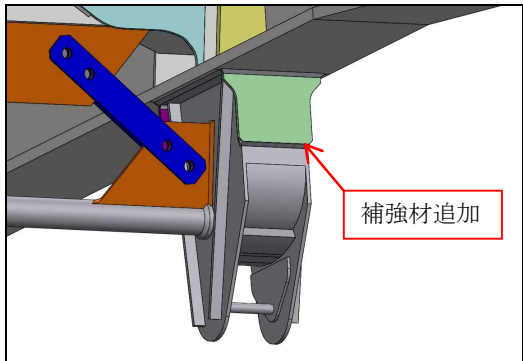

不 具 合 箇 所	対 策 箇 所
サスペンションブラケット カバープレート  亀裂 補強材	【箱型断面フレームの場合】  補強材追加 【I 型断面フレームの場合】  補強材追加

タンクセミトレーラにおいて、サスペンションブラケットカバープレートと当該プレートを補強する補強材溶接部の施工管理が不適切なため、金属の溶け込みが不十分なものがある。そのため、走行振動等により、当該溶接部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、サスペンションブラケットカバープレートとサスペンションブラケットの結合が外れ、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

カバープレートを切除したうえで、新たな補強材を溶接により取り付ける。