

改善箇所説明図



床引き出し式フック



床引き出し式フック:カバー



内側より


床フック溶接状態確認方法



ファイバースコープを用います。



サイドレール裏にフックカバーが有り、その下部とサイドレールの隙間からフックの状態を確認します。

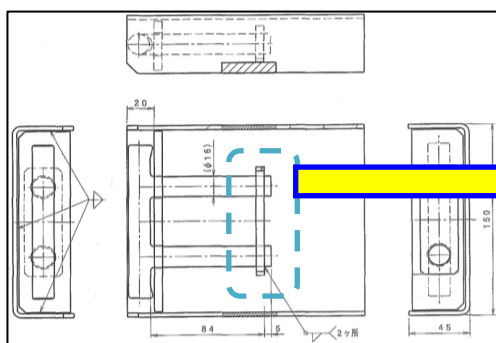

丸棒部、全周溶接されている事

【不具合の内容】

セミトレーラの固縛装置において、床引き出し式フックの製造管理が不適切なため、フックとストッパの溶接部が仮溶接のままのものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により、フックとストッパの結合が外れてフックが抜け、走行中、積載物品が落下するおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両点検し、溶接部に不良が発見された場合は、当該溶接部を補修する。