


改善箇所説明図

①ケーブル取付ブラケット

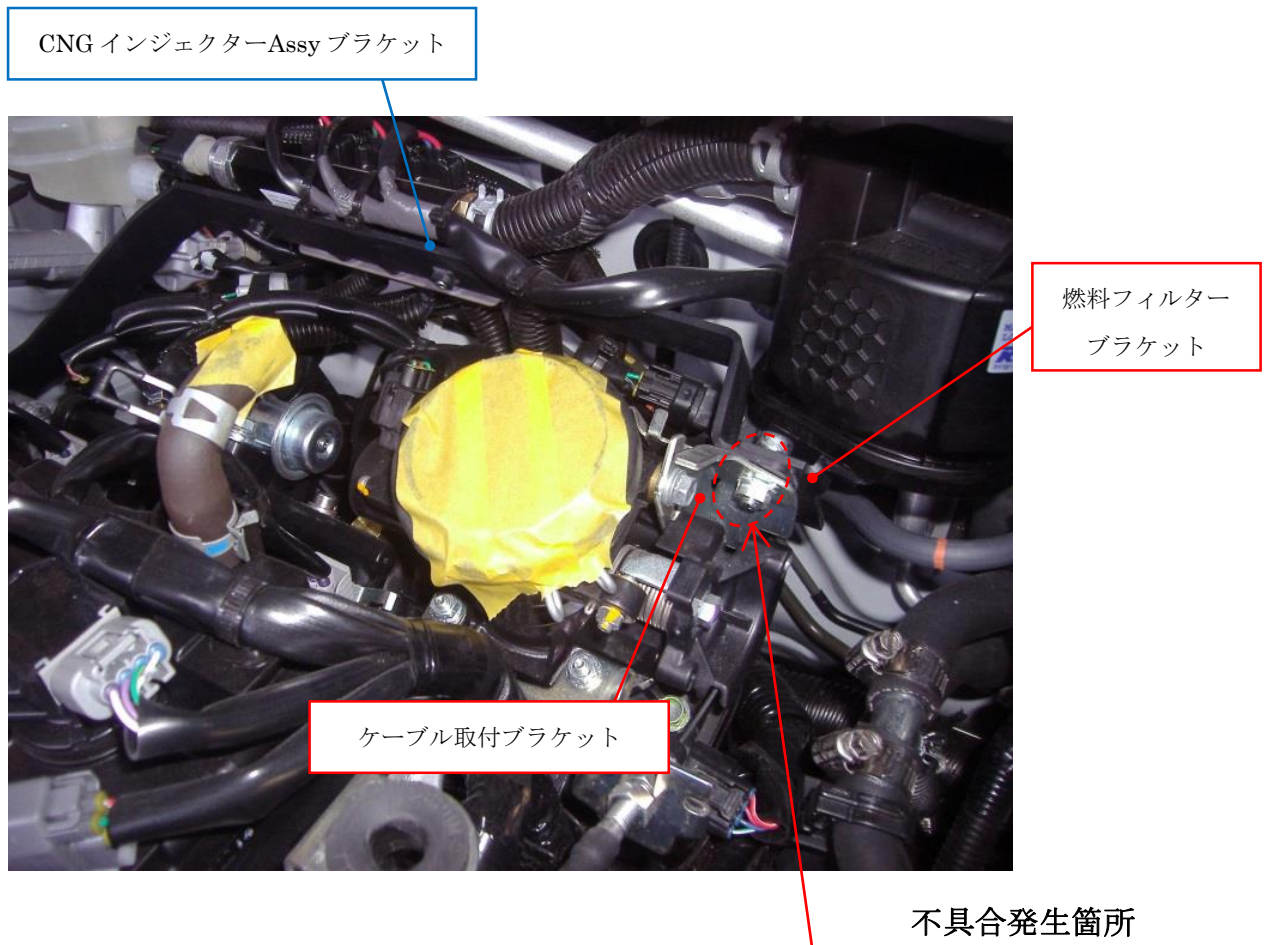

注： は交換部品を示す。

天然ガス/ガソリン併用仕様に改造した車両において、CNG インジェクターAssy ブラケット及び燃料フィルターブラケットの固定方法が不適切なため、エンジン共振により、当該2部品を取付けたケーブル取付ブラケットに過大な負荷がかかることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットに亀裂が生じ、最悪の場合、折損するおそれがある。

改善の内容

全車両、ケーブル取付ブラケットを新品に交換するとともに燃料フィルターの取付けをエンジンルーム内フレーム部へ変更する。

識別：改善実施済車両には車台番号1ケタ目下に黄ペイントを塗布する。