


改善箇所説明図

②燃料フィルター

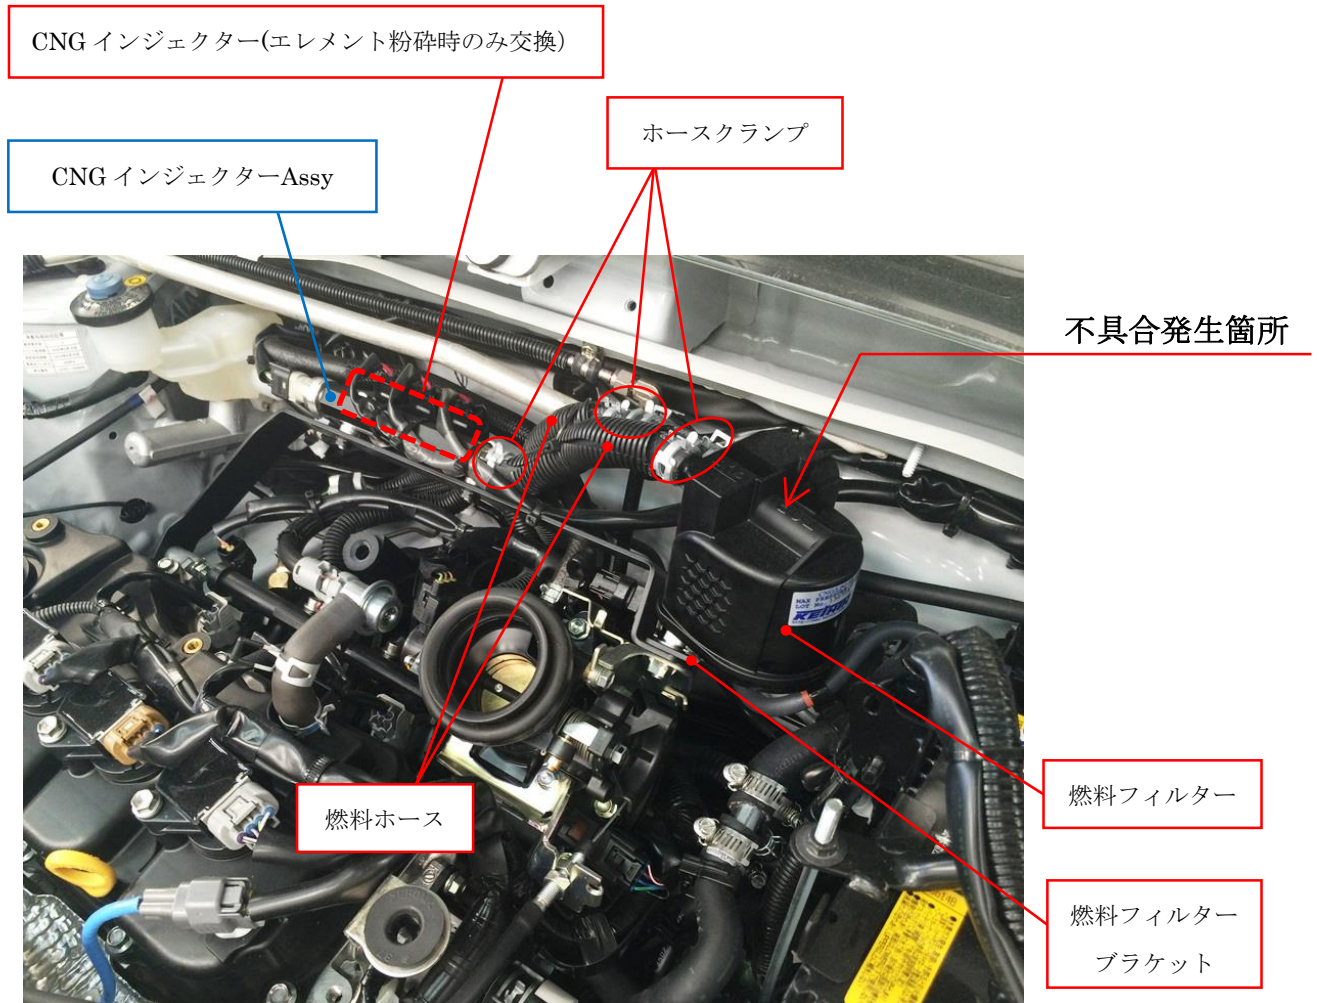

注： は交換部品を示す。

 はエレメント粉砕時、燃料通路を清掃する部品を示す。

天然ガス/ガソリン併用仕様に改造した車両において、燃料フィルターの取付位置が不適切なため、エンジン共振により燃料フィルターのエレメントが粉砕するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、その粉体が CNG インジェクターを塞いでエンジンに燃料が供給されにくくなり、警告灯が点灯してエンジン不調となり、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィルターブラケットの取付けをエンジンルーム内フレーム部に変更するとともに、燃料フィルター、フィルター接続のホース及びホースクランプを新品に交換する。

また、エレメントの粉砕が確認された車両については、CNG インジェクターAssy を分解し燃料通路の清掃を行い、CNG インジェクターを新品に交換する。

識別：改善実施済車両には車台番号 1 ケタ目下に黄ペイントを塗布する。