

改善箇所説明図



エアコンのコンプレッサにおいて、コンプレッサオイルの充てん量が不適切なため、エアコン使用時にコンプレッサ内の潤滑が不足することがある。そのため、そのまま使用を続けると、コンプレッサ内部が焼き付き、コンプレッサがロックし、最悪の場合、エンジン回転数が低下時に走行中エンストすることがある。

改善の内容

全車両、コンプレッサを確認し、該当するコンプレッサを搭載する車両にはコンプレッサオイルを補充し、エンジン制御コントローラを修正プログラムに書換える。

なお、コンプレッサの焼き付きが確認された場合は、コンプレッサを良品と交換する。

注： は、点検によりコンプレッサオイルの補充又は交換する部品を示す。

は、プログラムを書き換える部品を示す。

識別： ID プレートに黄緑色のシールを貼付する。